

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 4 月 2 日

リコール届出番号	外-1476	リコール開始日	平成 20 年 4 月 3 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	燃料装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内圧調整用ゴム製ホースが固定されていないため、当該ホースがシートに挟まれ、潰れることがある。そのため、この状態で外気温が高くなると燃料タンクの内圧が上昇し、燃料タンクが膨張することにより、燃料タンク底部が後車輪と干渉し、最悪の場合、燃料タンクが破損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースが挟まれないよう固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1476 を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F800S	BMW F800S	WB10216027ZP17798 ~ WB10216068ZP23167 平成 18 年 6 月 1 日 ~ 平成 19 年 11 月 12 日	562 台	
	F800ST	BMW F800ST	WB10234J27ZR01386 ~ WB10234048ZR09353 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 11 月 1 日	569 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 6 月 1 日 ~ 平成 19 年 11 月 12 日	1131 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。