

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 4月 9日

リコール届出番号	2080	リコール開始日	平成20年 4月10日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの車体への取付方法が不適切なため、車体が大きく振られるような路面を繰り返し走行すると、当該タンクの左後部取付けボルト部付近に応力が集中し亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク左後部の取付けボルトを取り外し、異音防止のための緩衝材を取り付けるとともに、燃料タンクを点検し、亀裂のあるものは新品の燃料タンクと交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2080のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TA-AZR60G	ア ガクシー	AZR60-0001037～AZR60-0501828 平成13年11月 7日～平成18年 1月10日	495,657	2WD車
	CBA-AZR60G				
	DBA-AZR60G		AZR60-3000000～AZR60-3132918 平成17年11月19日～平成19年 5月31日	132,582	
	TA-AZR60G(改)				
	CBA-AZR60G(改)				
DBA-AZR60G(改)					
	(計 6型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年11月 7日～平成19年 5月31日	(計 628,239台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。