
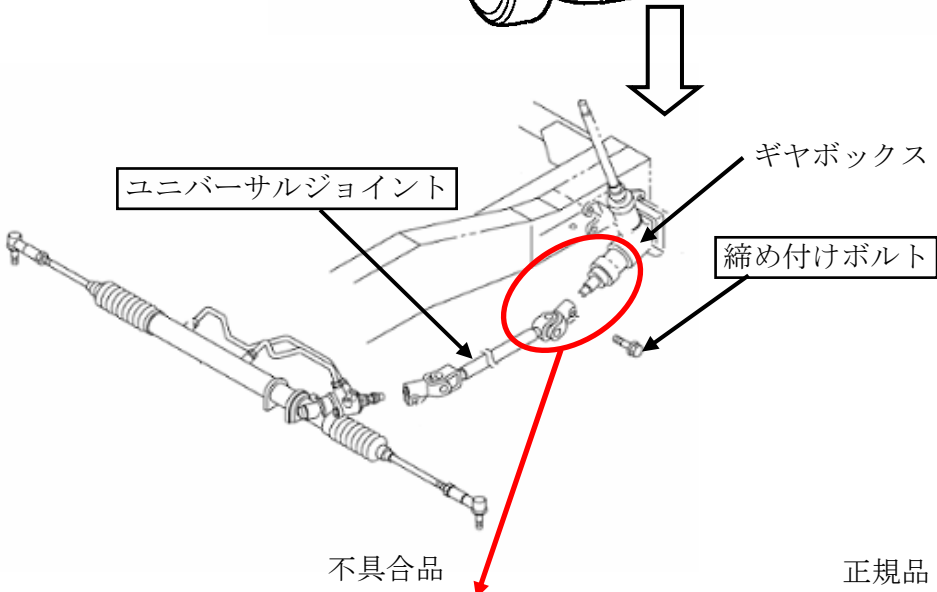


# 改善箇所説明図

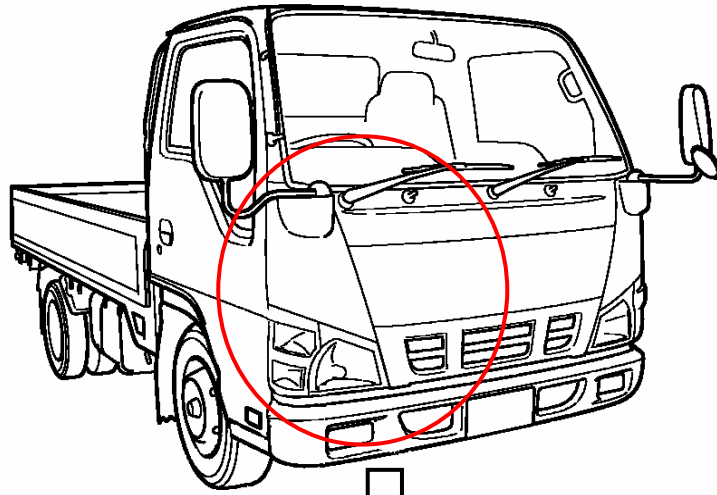

基準不適合発生箇所

かじ取装置のユニバーサルジョイントとギヤボックスの連結部のボルト締め付け工程において、連結部がずれた状態で締め付けたものがある。そのため、連結部が緩み、ユニバーサルジョイントが損傷し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容:全車両、当該連結部を点検し、ずれている場合は、ユニバーサルジョイント及びボルトを新品に交換し、正しく締め付ける。

識別:ギヤボックスに黒色ペイントを塗布する。

注:  は必要に応じて交換する部品を示す。