

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 6月4日

リコール届出番号	外-1490	リコール開始日	平成20年 6月 5日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ上部のパイプ部の材質が不適切なものがあるため、経年による影響および使用環境の影響が伴うことにより、当該パイプ部に亀裂が生じることがある。そのため、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、対象のものは良品と交換する。		
不具合件数	国内：38件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1490のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	GF-TB6284	ボルボ S80	YV1TS90K511150124～YV1TS90K511215474 平成12年 7月 3日～平成13年11月 1日	263	
	GF-TB6294		YV1TS94K511148013～YV1TS94M511215813 平成12年 7月 3日～平成13年11月 1日	429	
	GH-TB5244		YV1TS61P911150059～YV1TS61P911206048 平成12年 6月 26日～平成13年 6月21日	213	
	GH-SB5234W	ボルボ V70	YV1SW53L912051870～YV1SW53L912076791 平成12年 9月25日～平成13年 2月17日	399	
	GH-SB5244AW		YV1SW58L711036910～YV1SW58L711138948 平成12年 8月 1日～平成13年10月 4日	352	
	GH-SB5244W		YV1SW58L911034748～YV1SW58L912086646 平成12年 7月18日～平成13年10月22日	514	
			YV1SW61P911026322～YV1SW61P912086675 平成12年 7月 3日～平成13年10月26日	3,958	
			YV1SW65P911026341～YV1SW65P912092659 平成12年 6月26日～平成13年10月 9日	4,638	
	GH-SB5244AWL		YV1SZ58L711001139～YV1SZ58L711046751 平成12年 7月14日～平成13年11月 1日	2,161	
	GH-RB5234		ボルボ S60	YV1RS53L912000733～YV1RS53L912086444 平成12年10月14日～平成13年 9月22日	342

ボルボ	GH-RB5244	ボルボ S60	YV1RS58L912004481～YV1RS58L912090841 平成12年12月15日～平成13年10月 1日	427	
			YV1RS61P912026394～YV1RS61P912090702 平成13年 2月17日～平成13年10月22日	1,114	
	(計 9型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年 6月26日～平成13年11月 1日	14,810台	

【注意事項】

上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。