

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月29日

リコール届出番号	2156	リコール開始日	平成20年7月29日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	暖房装置(燃焼式ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド(燃焼機)の燃料ポンプの製造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプまたは対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場及び部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車整備分解事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2156のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコールの対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	KL-MP35JM	ふそう エアスター	MP35JM-20053～MP35JM-22104 平成13年4月23日～平成17年5月19日	2		
	KL-MS86MM	ふそう エアバス	MS86MM-20015 平成13年3月5日	1		
	KL-MS86MP	または エアクイン	MS86MP-23491～MS86MP-23936 平成16年9月10日～平成17年5月24日	2		
	PA-MJ26RF	ふそう エアロディ	MJ26RF-23024～MJ26RF-23093 平成18年2月1日～平成18年10月23日	37		
	PA-MK25FJ		MK25FJ-23014～MK25FJ-26179 平成17年12月22日～平成18年10月25日	94		
	PA-MK26FJ		MK26FJ-26005～MK26FJ-26041 平成18年2月2日～平成18年10月24日	31		
	PA-MK27FH		MK27FH-23029～MK27FH-27010 平成17年4月27日～平成18年11月7日	17		
	PA-MK27FM		MK27FM-27009 平成18年10月20日	1		
	PA-MM86FH		ふそう エアバス	MM86FH-26006～MM86FH-26099 平成18年1月27日～平成19年1月12日	72	
	PJ-MP35JK		ふそう エアスター	MP35JK-24006～MP35JK-24032 平成18年1月19日～平成18年9月22日	15	
	PJ-MP35JM	MP35JM-23109～MP35JM-25070 平成17年4月27日～平成19年2月14日		48		
	PJ-MP35JP	MP35JP-24003～MP35JP-25017 平成18年2月21日～平成19年2月14日		35		
	PJ-MP37JM	MP37JM-24055 平成18年10月18日		1		
	PJ-MS86JP	ふそう エアバス または エアクイン		MS86JP-25072～MS86JP-26249 平成18年1月25日～平成19年6月25日	213	
	BJG-MP37TM	ふそう エアスター	MP37TM-25001 平成20年5月28日	1		
MU612TX	ふそう エアキング	MU612T-27126～MU612T-27127 平成17年7月12日～平成17年7月12日	2			
(計16型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月5日～平成20年5月28日	(計572台)			

備考) 本件は、平成20年2月28日付、届出番号「2058」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。