

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年10月8日

リコール届出番号	2191	リコール開始日	平成20年10月9日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(スタビライザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタビライザを車台に固定するリンク機構のブッシュの寸法が不適切なため、フロントサスペンションが上下する際にブッシュ部の摺動が悪いものがある。そのため、当該リンク機構に過大な応力が発生して折損することがあり、最悪の場合、二カ所のリンク機構が折損してスタビライザが落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブッシュを対策品と交換するとともに、ブラケットを対策品または新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2191のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LD-BZU300 LD-BZU300A	トヨタ ダイナ200	BZU300-0001494～BZU300-0001838	16	
		トヨタ ダイナ300	平成16年 7月 8日～平成17年 7月 25日	4	
	LD-BZU340	トヨタ トヨエースG25	BZU300-1000013～BZU300-1000139		
		トヨタ トヨエースG35	平成17年 8月 31日～平成18年 2月 23日		
	LD-RZU300 LD-RZU300A	トヨタ ダイナ200	BZU340-0001087～BZU340-0001102	3	
			トヨタ トヨエースG25	BZU340-1000000～BZU340-1000038	
	LD-RZU301 LD-RZU340	トヨタ トヨエースG25	RZU300-0006104～RZU300-0007074	50	
			平成16年 6月 11日～平成17年 8月 2日	14	
		LD-RZU340	RZU300-1000008～RZU300-1000641		
			平成17年 8月 19日～平成18年 4月 27日	15	
LD-RZU340	RZU340-0001840～RZU340-0002008	10			
	平成16年 6月 10日～平成17年 6月 21日	10			
平成17年 9月 1日～平成18年 4月 17日					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	VF-XKU304H	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	XKU304-0001118～XKU304-0001991 平成16年 3月17日～平成17年 7月22日	11	
			XKU304-1000274 平成18年 2月27日	1	
	VF-XKU344	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300	XKU344-0001019～XKU344-0001097 平成16年 1月28日～平成17年 1月26日	4	
	PB-XZU301	トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU301-0006749～XZU301-00010207 平成16年 6月14日～平成17年 8月 1日	112	
	PB-XZU301H		XZU301-1000092～XZU301-1002998 平成17年 8月25日～平成18年 4月24日	102	
	PB-XZU301D		XZU304-0001027～XZU304-0003281 平成15年10月21日～平成17年 8月 3日	209	
	PB-XZU301A		XZU304-1000067～XZU304-1001313 平成17年 8月31日～平成18年 4月26日	108	
	PB-XZU304				
	PD-XZU304 PD-XZU304A PH-XZU304A				
	PB-XZU311D	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XZU311-0003276～XZU311-0004031 平成16年 6月29日～平成17年 8月 3日	30	
			XZU311-1000009～XZU311-1000679 平成17年 8月26日～平成18年 4月28日	29	
	PB-XZU314D		XZU314-0001037～XZU314-0001145 平成16年 8月23日～平成17年 6月22日	4	
			XZU314-1000006～XZU314-1000121 平成17年 9月20日～平成18年 4月11日	7	
	PB-XZU321D	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU321-0002623～XZU321-0003300 平成16年 6月23日～平成17年 7月13日	15	
			XZU321-1000160～XZU321-1000644 平成17年10月11日～平成18年 4月25日	12	
	PB-XZU331	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XZU331-0002569～XZU331-0002952 平成16年 8月17日～平成17年 7月19日	11	
			XZU331-1000083～XZU331-1000185 平成17年10月 3日～平成17年12月19日	4	
	PB-XZU334	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU334-0001022～XZU334-0001288 平成16年 6月24日～平成17年 5月16日	10	
			XZU334-1000091～XZU334-1000249 平成17年10月12日～平成18年 3月29日	5	
	PB-XZU341		XZU341-0004468～XZU341-0006503 平成16年 6月11日～平成17年 8月17日	63	
			XZU341-1000010～XZU341-1001508 平成17年 8月18日～平成18年 4月26日	35	
	PB-XZU344		XZU344-0001126～XZU344-0001573 平成16年 6月28日～平成17年 7月27日	8	
			XZU344-1000032 平成17年 9月15日	1	
	(計 24 型式)	(計 4 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年10月21日～平成18年 4月28日	(計 989 台)	

(備考) 本件は、平成18年8月22日付、届出番号(1711)リコール届出を行ったものですが一部車両において、リコール作業が不適切であったため、改めてリコール届出を行うものです。