

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年10月27日

リコール届出番号	外-1517	リコール開始日	平成20年 10月28日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム	[製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社] 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	① 乗車装置（シートベルト） ② 乗車装置（座席ベルト非装着時警報）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 後部座席シートベルトのガイド金具において、製造時の仕上げ加工が不適切なため、当該金具が正常に動かないものがある。そのため、衝突時に乗員を十分に拘束出来ないおそれがある。 ② 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置において、計器盤の警報音量設定プログラムが不適切なため、スピーカが損傷し、警報音が発生しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、当該金具を点検し、正常に動かないものは金具を修正する。 ② 全車両、警報音量設定プログラムを対策したものに更新する。また、警報音が発生しない場合は計器盤を交換する。		
不具合件数	① 国内：無し ② 国内：19件	事故の有無	① 国内：無し ② 国内：無し
発見の動機	① メーカーの社内テストによる。 ② 市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1517のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05FA	XF 3.0	SAJKC06H39FR00058～SAJKC06H39FR18057 平成20年2月25日～平成20年7月22日	337	①：337 ②：238
	CBA-J05HA	XF 4.2	SAJKA06K09HR00055～SAJKC06K49HR15233 平成20年2月15日～平成20年7月22日	53	①：53 ②：49
	CBA-J051A	XF Super V8	SAJKC07L391R00089～SAJKA07L291R17925 平成20年1月22日～平成20年7月22日	26	①：26 ②：19
(計 3型式)	(計 車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成20年1月22日～平成20年7月22日	(計416台)	①：416 ②：306

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。