

連絡先 自動車交通局技術安全全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21年 3月 5日

リコール届出番号	2273	リコール開始日	平成 21年 3月 5日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 問い合わせ先 : 品質保証部 代表取締役社長 筆谷 高明 TEL 0798-66-2330		
不具合の部位(部品名)	車体(電動式ホッパーカバー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンクリートミキサー車に備えられている電動式ホッパーカバーにおいて、当該カバーを開閉するコントローラの設定が不適切なため、ホッパーカバーシャフトに過大なトルクが発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該シャフトが折損し、最悪の場合、ホッパーカバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントローラーを対策品に交換するとともに、ホッパーカバーに脱落防止金具を取り付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話またはダイレクトメールで通知すると共に弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.2273のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-FRR35C3S	フォワード	FRR35C-7004896～7005043 平成18年8月3日～平成19年2月9日	6台	
	PB-FRR35D3	フォワード	FRR35D-7000780,7000783 平成18年8月23日	2台	
	PB-FSR35D3S	フォワード	FSR35D-7000070,7000072 平成18年8月25日	2台	
	PJ-CXM77K6	ギガ	CXM77K6-7000001～7000106 平成17年8月30日～平成19年6月22日	9台	
	PJ-CXZ51K6	ギガ	CXZ51K6-7000554～7000556 平成18年1月10日～平成18年1月11日	3台	
	PJ-CXZ77K6	ギガ	CXZ77K6-7000282～7001167 平成18年1月26日～平成19年1月22日	24台	
ニッサン ディーゼル	ADG-CW2XL		CW2XL-20034 平成19年6月4日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FS1EKXA	日野プロフィア	FS1EKX-10805 平成19年3月12日	1台	
	BDG-XZU304E	日野デュトロ	XZU304-1003507 平成19年4月19日	1台	
	KS-FS2PKJA	日野プロフィア	FS2PKJ-10307～10338 平成17年1月28日～平成17年3月15日	5台	
	PB-XZU304E	日野デュトロ	XZU304-1000249～1001897 平成17年11月10日～平成18年9月12日	7台	
	(計 11 型式)	(計 5 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年1月28日～平成19年6月4日	(計61台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。