

【国土交通省自動車交通局プレスリリース】

平成 21 年 3 月 5 日

(株)アムラックスによるコンクリートミキサー車用電動式ホッパーカバーの自主改善の実施について

株式会社アムラックスが後付け部品として販売したコンクリートミキサー車用電動式ホッパーカバーについて以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。



自主改善開始日	平成 21 年 3 月 5 日
不具合の内容	コンクリートミキサー車に備えられている電動式ホッパーカバーにおいて、当該カバーを開閉するコントローラの設定が不適切なため、ホッパーカバーシャフトに過大なトルクが発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該シャフトが折損し、最悪の場合、ホッパーカバーが脱落するおそれがある。
改善の内容	全車両、コントローラを対策品に交換するとともに、ホッパーカバーに脱落防止金具を取り付ける。
不具合の件数	0 件
事故の有無	0 件
使用者へ周知させるための措置	・使用者：全使用者を把握しているため直接訪問し通知する。 ・(株)アムラックスのインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。

部品名称	自主改善対象製品の 部品番号	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
コンクリートミキサー車用 電動式ホッパーカバー	AAT041D-10T AAT041D-4T AAT041D-3T	2004 年 9 月～2006 年 12 月	37 台

- 問合せ先 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 5-2-27
株式会社アムラックス
電話番号 048-449-5246
ホームページアドレス <http://www.amurax.co.jp>

(注) 本装置のうち、架装事業者において新車架装されたもの、及び販売されたものについては、同日各架装事業者よりリコール届出済みです。			
対象架装事業者	新明和工業株式会社	問い合わせ先：佐野工場 総務課	TEL0283-23-2220
	カヤバ工業株式会社	問い合わせ先：品質保証部	TEL048-583-2344
	極東開発工業株式会社	問い合わせ先：品質保証部	TEL0798-66-2330

自主改善説明図

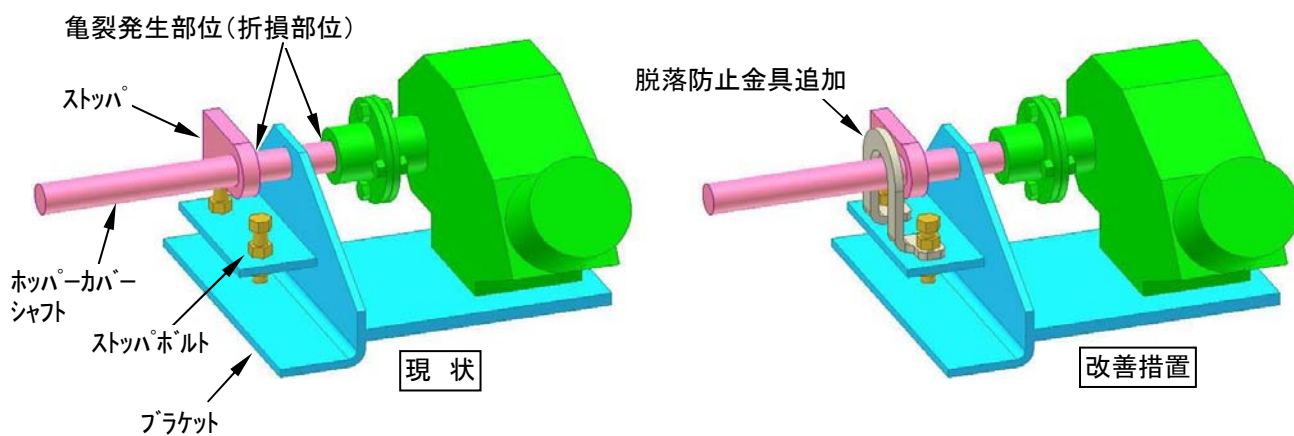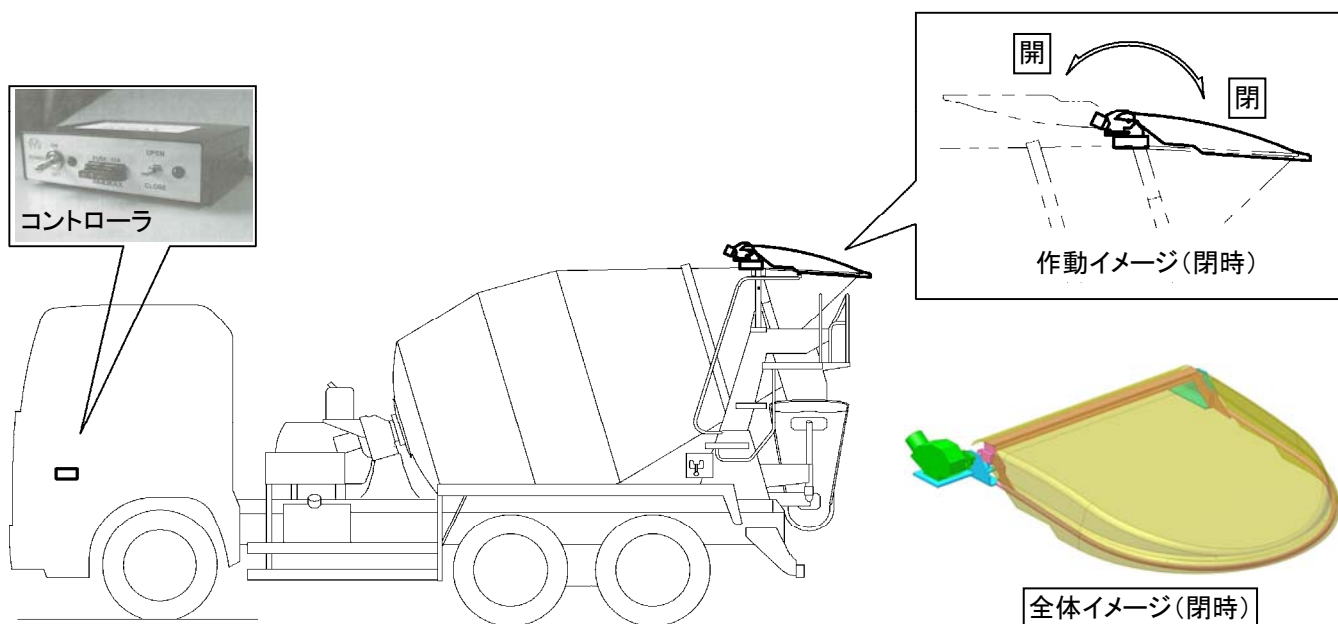

不具合の内容

コンクリートミキサー車に備えられている電動式ホッパーカバーの開閉操作を行うコントローラにおいて、過電流検知システムの設定が不適切なため、ホッパーカバーシャフトに過大なトルクが発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトが折損し、最悪の場合、ホッパーカバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、コントローラを対策品に交換するとともに、ホッパーカバーに脱落防止金具を取付ける。