

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年3月5日

リコール届出番号	2265	リコール開始日	平成21年3月6日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのノンステップ車の動力伝達装置において、差動装置（デファレンシャルユニット）のフランジナットの取付方法が不適切なため、フランジナットの締結力が不十分となり、フランジが弛み異音の発生及びデファレンシャルオイルが漏れるものがある。そのままの状態で使用を続けると、プロペラシャフトが差動装置から外れ、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジナット及びロックワッシャを新品と交換し、当該ナットにオイルを塗布し、正規トルクで締付ける。なお、オイル漏れがあった場合は、オイルシールとオーリングを新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2265のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LV832N	-	神 [42] 811547神 平成10年2月26日	1	
	KC-LV832L		東 [41] 8213東 平成10年1月30日	1	
	KC-LV832N	キュービック	LV832L-3000013～LV832L-3100012 平成10年9月21日～平成12年5月31日	106	
			LV832N-3000010～LV832N-3100009 平成10年9月17日～平成12年4月14日	39	
	KL-LV834L1	エルガ	LV834L1-3000002～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日	209	
			LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日	24	
			LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日	61	
KL-LV834N1		LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日	4		
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年1月30日～平成17年3月17日	(合計445台)	

備考；本届出は、平成13年4月10日付け「届出番号732」によりリコール届出したものと同様の不具合が発生するものであり、前回の対策が不十分であったため再対策を行うとともに対象範囲を見直すものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。