
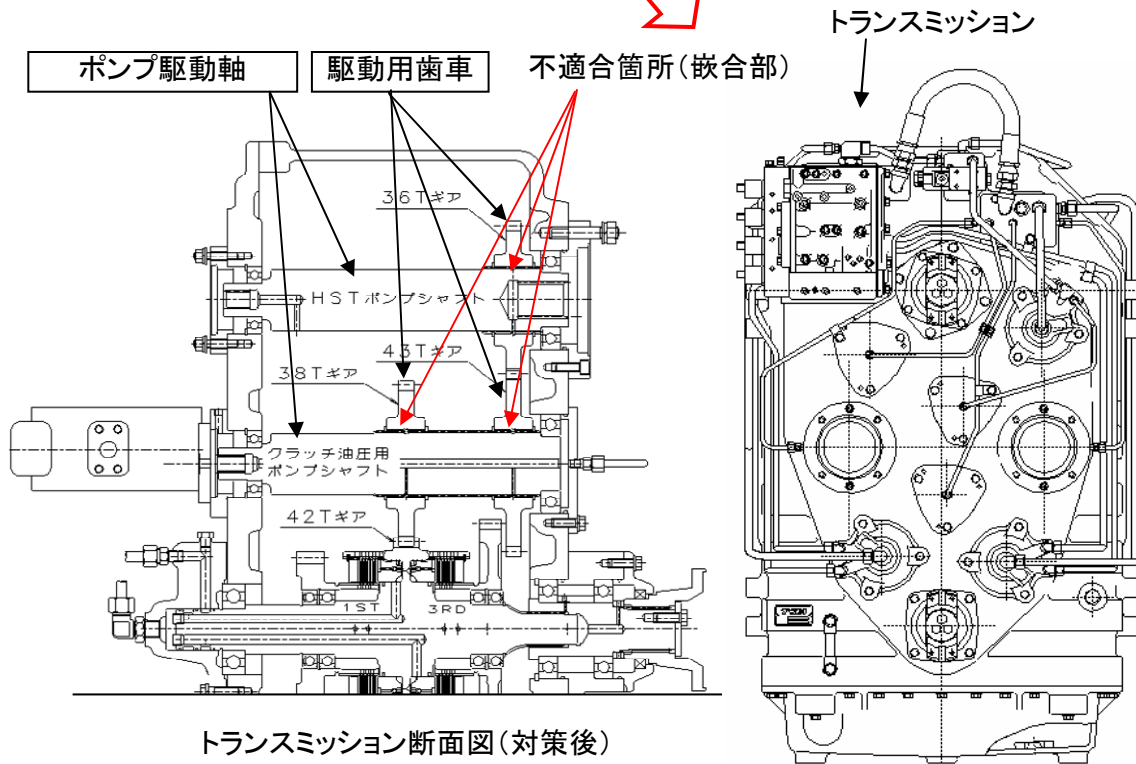


【改善箇所説明図】

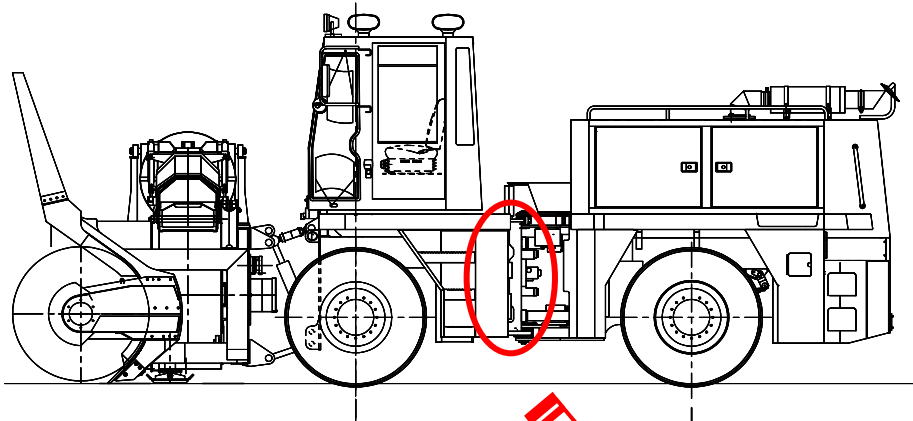

□ は交換部品を示す

走行モータの油圧ポンプにおいて、ポンプ駆動軸の強度が不足しているため、駆動用歯車との嵌合部が摩耗する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ポンプが駆動できなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善処置の内容: 全車両、当該駆動軸、及び歯車を対策品に交換する。

識別方法: キャビン右側面の後方下隅にNo.2312のステッカーを貼付し識別する。