


改善箇所説明図

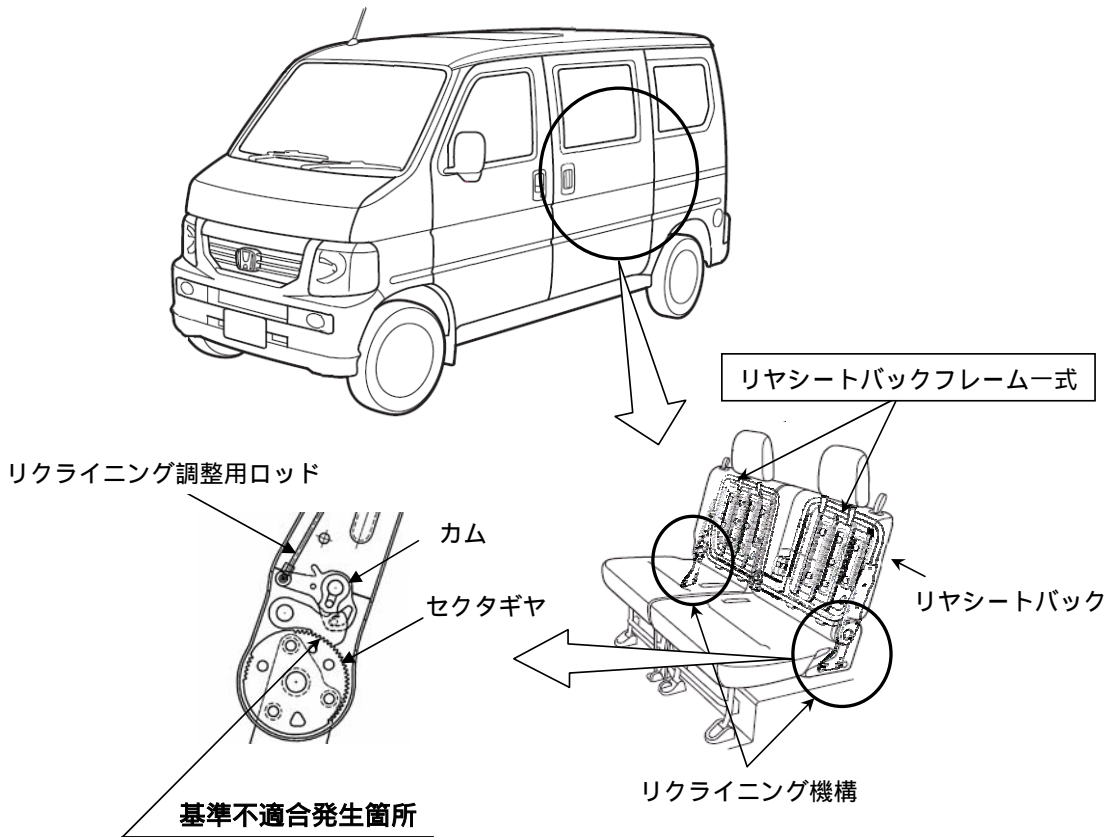

リヤシートバックのリクライニング角度調整用ギヤ（セクタギヤ）の加工寸法が大きいため、リクライニング位置を固定するカムの保持力が弱いものがある。そのため、衝撃等によりシートバックが前方へ倒れるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤシートバックフレーム一式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別： 運転席ドアのボディ側口アヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。