

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線4235
 3

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年7月15日

リコール届出番号	2337	リコール開始日	平成21年7月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	原動機（クランクプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のクランクプーリに備えられている防振ゴムの特性が不適切なため、原動機高回転時に燃料ポンプカム軸が振動する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、カム軸が折損し燃料を供給できなくなり、エンジンが停止し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクプーリを対策品と交換するとともに、燃料噴射ポンプを新品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にN0.2337ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	SC-65C4	65ZV	65C4-0311～65C4-0598 平成17年6月24日～平成20年8月30日	184	
コベルコ	SC-RM05	LK190Z-5	65C4-0320～65C4-0593 平成17年8月31日～平成20年8月30日	17	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年6月24日～平成20年8月30日	計201台	

(備考) 本件は、平成20年3月19日付け届出番号2069において、暫定対策を講じたものですが、不具合原因が判明したため、恒久対策を実施するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。