


## 改善箇所説明図 ⑤

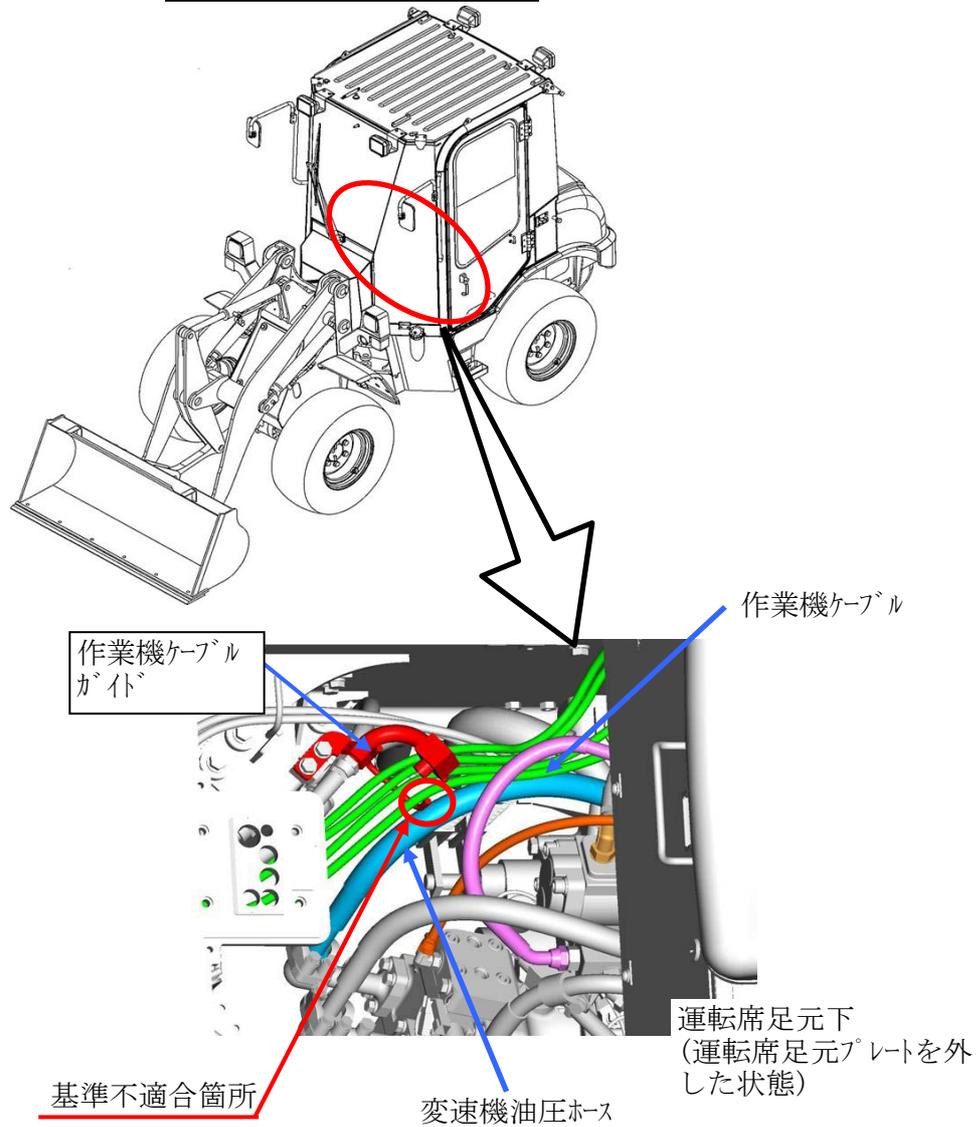

注：□ は交換部品を示す。

作業機ケーブルガイドの形状が不適切なため、振動により変速機油圧ホースが当該ケーブルガイドと干渉する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、変速機油圧ホースが損傷し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、作業機ケーブルガイドを対策品に交換する。なお、変速機油圧ホースに損傷があるものは新品に交換する。

### 識別

作業機ケーブルガイドの形状が異なるため目視で識別可能。

