



改善箇所説明図 ⑥

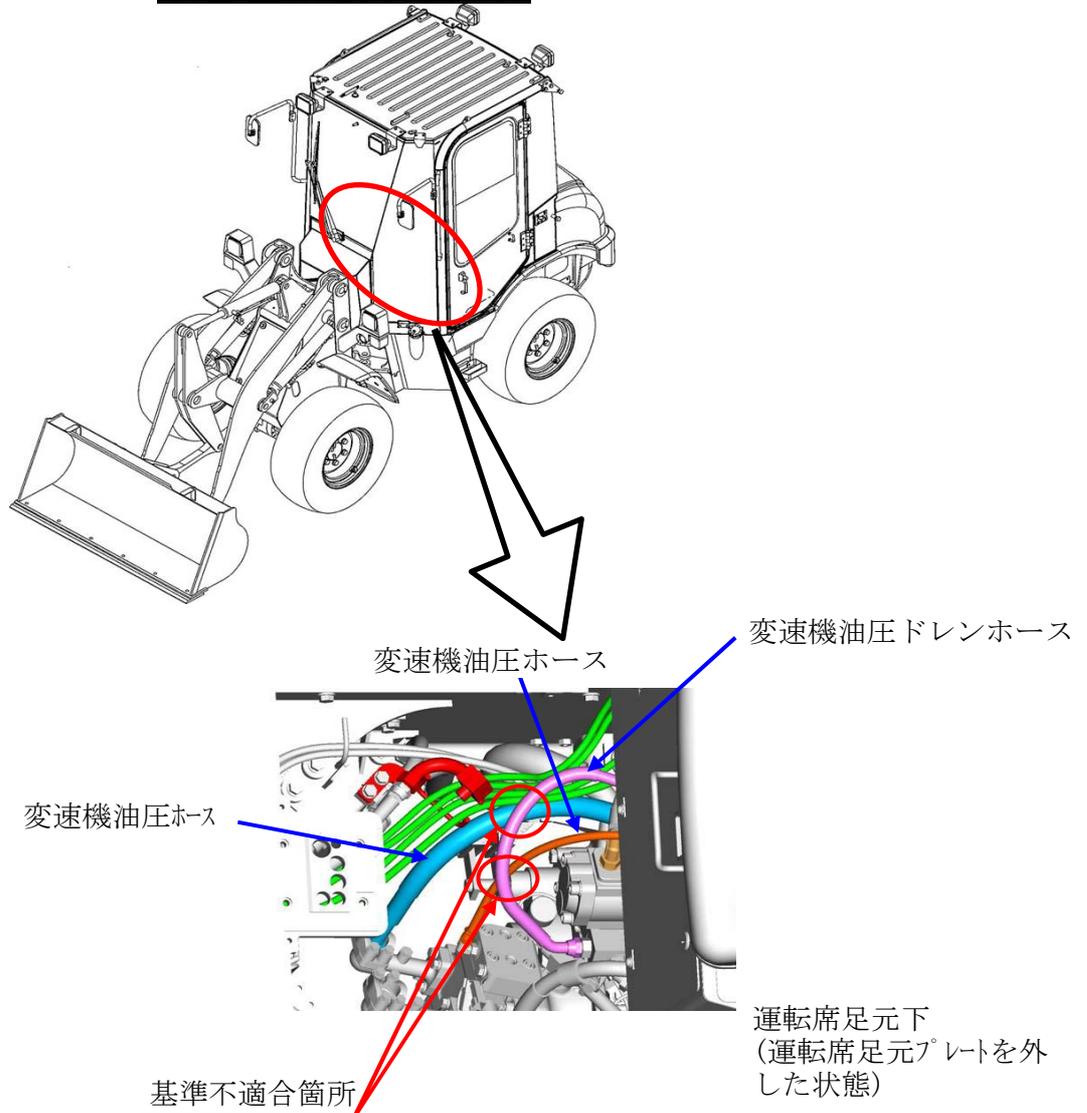

変速機油圧ホースにおいて、ホース間の隙間が少ないため、振動により当該ホース同士が干渉する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、変速機油圧ホースが損傷し、最悪の場合、走行不能になるおそれがあります。

改善の内容

全車両、変速機油圧ホースに保護材を装着する。なお、当該ホースに損傷があるものは新品に交換する。

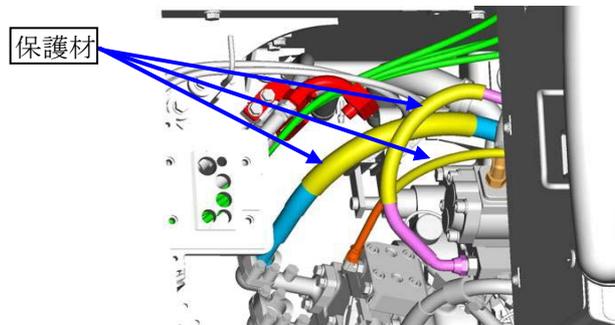

注：□ は追加部品を示す

識別

保護材追加のため目視で識別可能。