

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2382	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL:082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	走行装置 (フロントアクスル取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントアクスルを車台に固定する取付ボルトの締付トルク設定値が不適切であるため、除雪等の作業時の負荷の繰り返しにより当該ボルトが緩むおそれがある。また、一部の車両において、当該フロントアクスル取付面に塗装が残っていたため、取付ボルトの初期締付トルクが低下したものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付面にガタが生じ、最悪の場合、当該ボルトが折損し、フロントアクスルが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントアクスル取付ボルトを交換し、適切なトルクで締付ける。また、フロントアクスル取付面に塗装が残っている車両にあっては、当該フロントアクスル取付面の塗装を除去する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者 : 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両 : 対策実施済車には、運転者席下の原動機ボンネット前面に NO.2382 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神鋼	RW1	LK40Z	RW01-00002 ~ RW01-00346 平成4年11月6日 ~ 平成7年9月28日	66	
コベルコ	RW02		RW02-00409 ~ RW02-00832 平成7年10月6日 ~ 平成14年12月27日	38	
	RW03		RW03-01014 ~ RW03-01103 平成15年5月30日 ~ 平成16年1月30日	20	
神鋼	RX1	LK50Z	RX01-00002 ~ RX01-00241 平成4年11月6日 ~ 平成7年8月22日	42	
コベルコ	RX02		RX02-00313 ~ RX02-00625 平成7年10月30日 ~ 平成13年12月28日	16	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成4年11月6日 ~ 平成16年1月30日	(計182台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
(備考)

本件は、平成17年7月5日付届出番号「1469」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。