



改善箇所説明図

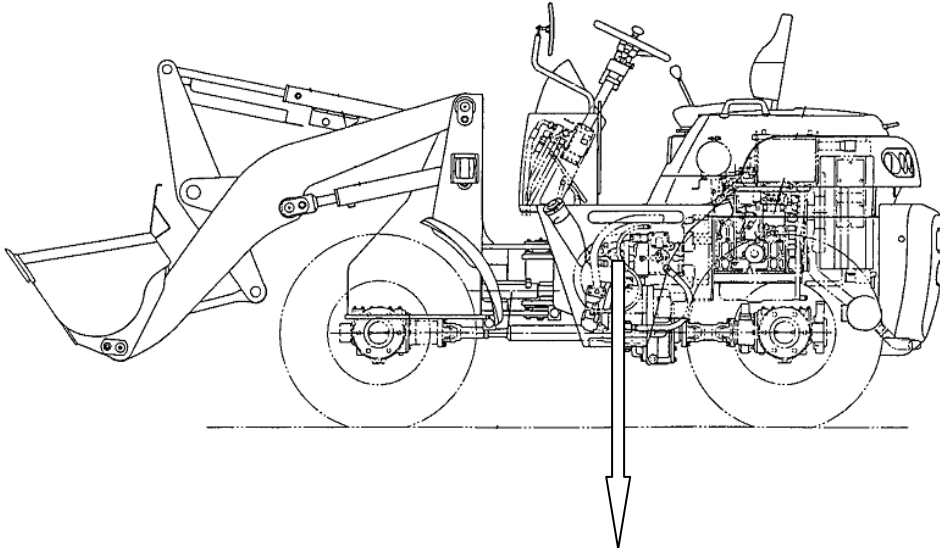

トランスミッション

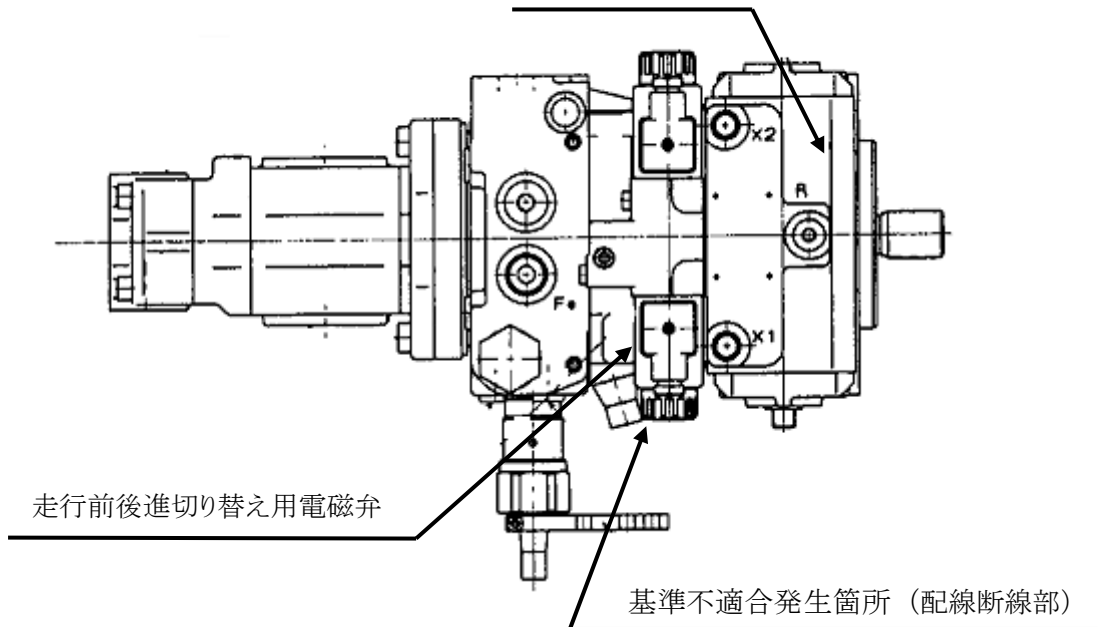

動力伝達装置において、前後進切り替え用電磁弁の配線固定が不適切なため、トランスミッションの振動により配線が共振し断線するものがある。そのため、電磁弁の前後進切り替えができなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、走行前後進切り替え用電磁弁の配線を対策品と交換する。

識別： 走行前後進切り替え用電磁弁に白色ペイントを塗布する。