

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL : 03 5253 - 8111 内線 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月14日

リコール届出番号	外 - 1618	リコール開始日	平成21年10月15日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ドミニク ベッシュ	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(自動変速装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のクラッチ温度センサーにおいて、製造時の配線のかしめが不十分なものがあるため、エレクトロニックコントロールユニットに誤信号が送られ、当該変速機が油温異常していると誤診断することがある。そのため、メーター内シフト表示が点滅し、最悪の場合、フェールセーフ機能が働き、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機の制御プログラムをエレクトロニックコントロールユニットに内蔵されたギヤボックス油温センサーを用いたプログラムに更新する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 1618のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JBUBF	TT クーペ 3.2 クワトロ	TRUZZ8J391021548 ~ TRUZZ8J491026001 平成20年12月4日 ~ 平成21年2月26日	17	
	ABA-8JBWA	TT クーペ 2.0 TFSI / TT ロードスター 2.0 TFSI	TRUZZ8J691017056 ~ TRUZZ8J591027075 平成20年11月5日 ~ 平成21年3月30日	335	
	ABA-8JCCZF	TT クーペ 2.0 TFSI クワトロ	TRUZZ8J091016937 ~ TRUZZ8J191031849 平成20年11月5日 ~ 平成21年6月5日	299	
			TRUZZ8J6A1004389 平成21年9月7日	1	
	ABA-8JCDF	TTS クーペ	TRUZZ8J091016694 ~ TRUZZ8J691027683 平成20年11月5日 ~ 平成21年3月30日	165	
	ABA-8PCCZF	A3 スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZ8P69A041157 ~ WAUZZ8P19A095739 平成20年11月5日 ~ 平成21年2月26日	265	
	ABA-8PCDF	S3 スポーツバック	WAUZZ8P39A067506 ~ WAUZZ8P99A107197 平成20年12月15日 ~ 平成21年3月30日	103	
	(計6型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年11月5日 ~ 平成21年9月7日	(計1,185台)	

[注意事項] リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。