


改善箇所説明図

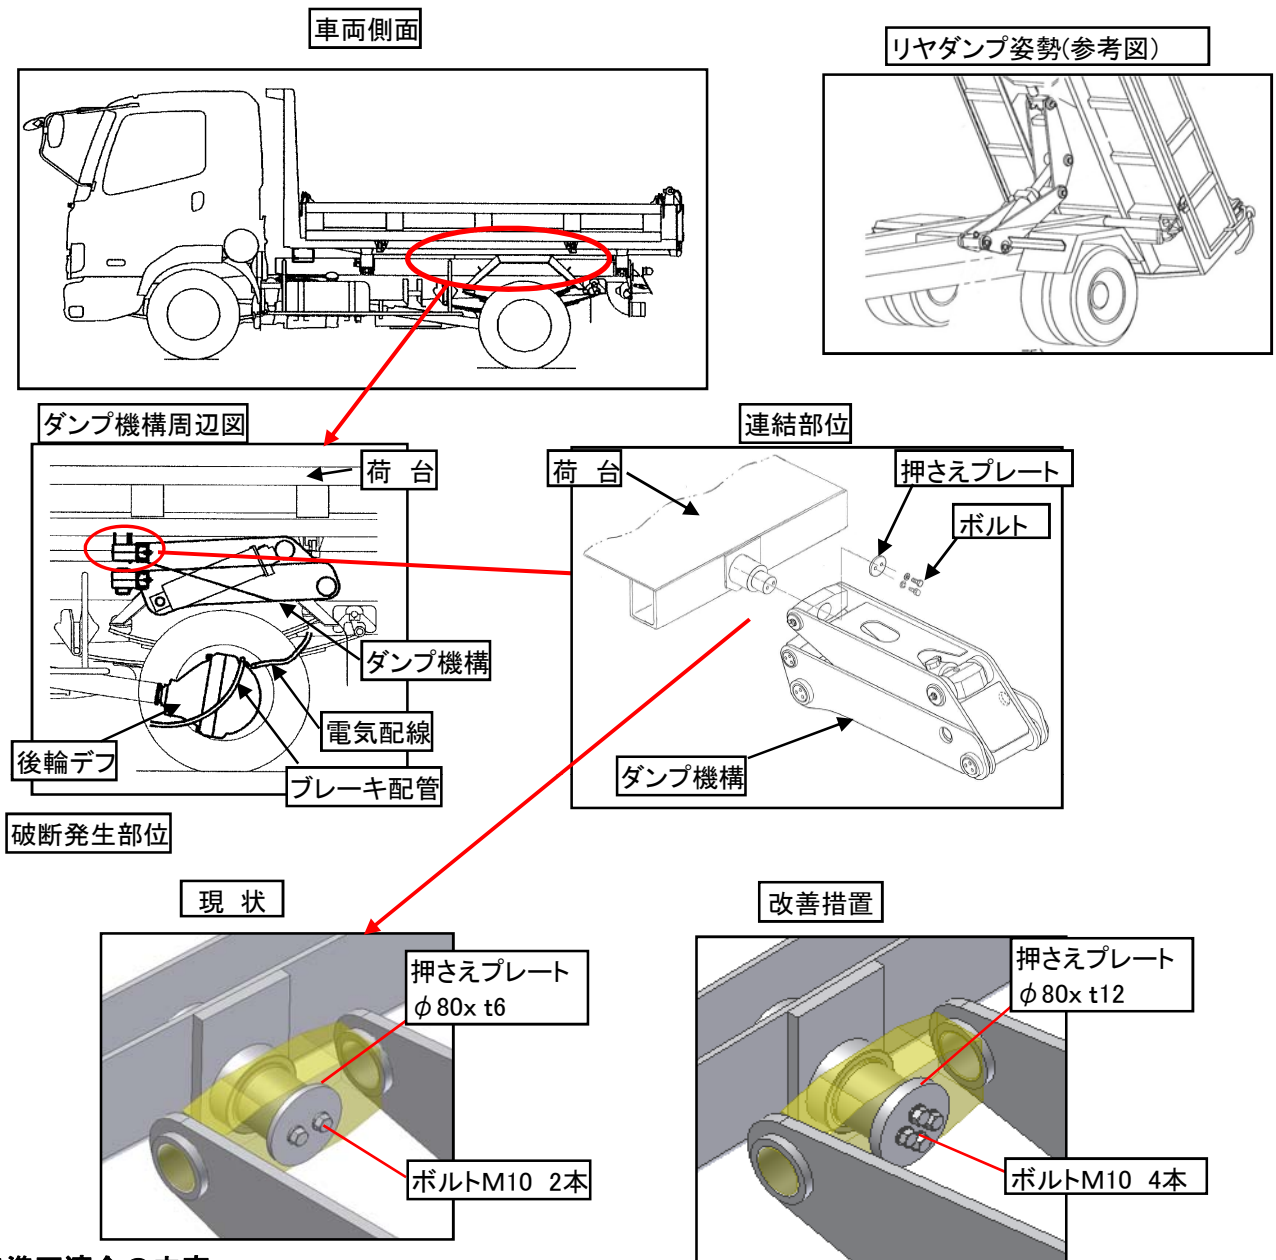

基準不適合の内容

三転ダンプ車に装備されているダンプ機構と荷台を連結している部位の強度が不十分なため、固定ボルトが破断し、ダンプ機構が落下する場合があります。そのため、最悪の場合、車両側のABS配線及びブレーキ配管を損傷させ、後輪制動装置が正常に作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該固定ボルト及び押さえプレートを対策品に交換する。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.2434のステッカを貼付する。