


改善箇所説明図



F650GS


ウォーターポンプ

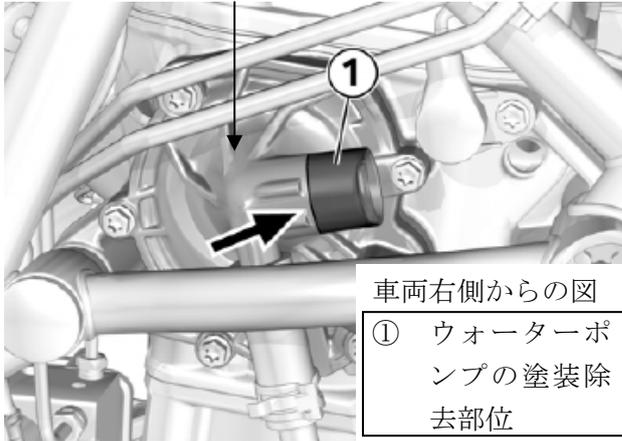

車両右側からの図

- ① ウォーターポンプの塗装除去部位

ラジエター

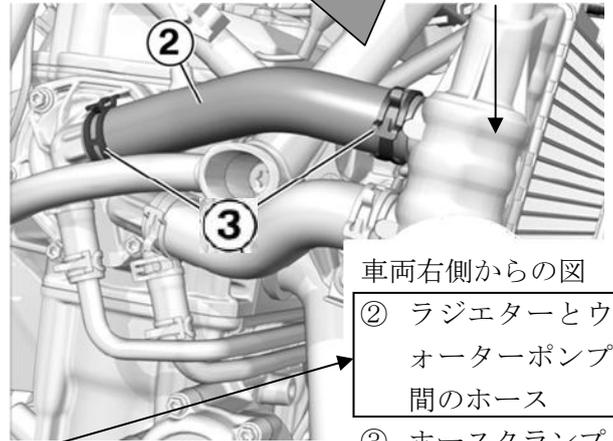

車両右側からの図

- ② ラジエターとウォーターポンプ間のホース
③ ホースクランプ

基準不適合発生場所


ラジエターとウォーターポンプ間の冷却ホースの製造工程が不適切なため、当該ホースの強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、冷却用アッパーホースが膨張・収縮を繰り返して締め付け部が緩み、冷却水が漏れるおそれがある。

 
改善の内容

全車両、当該冷却ホースを良品に交換する。
また、当該冷却ホースと接続するウォーターポンプの塗装を除去する。

識別マーク(白点)

ウォーターポンプハウジング上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

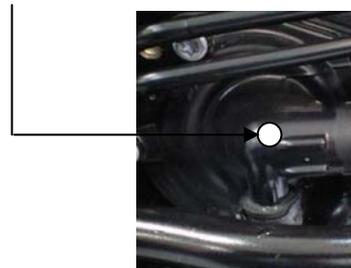

注：  は交換・修正箇所を示す