


改善箇所説明図

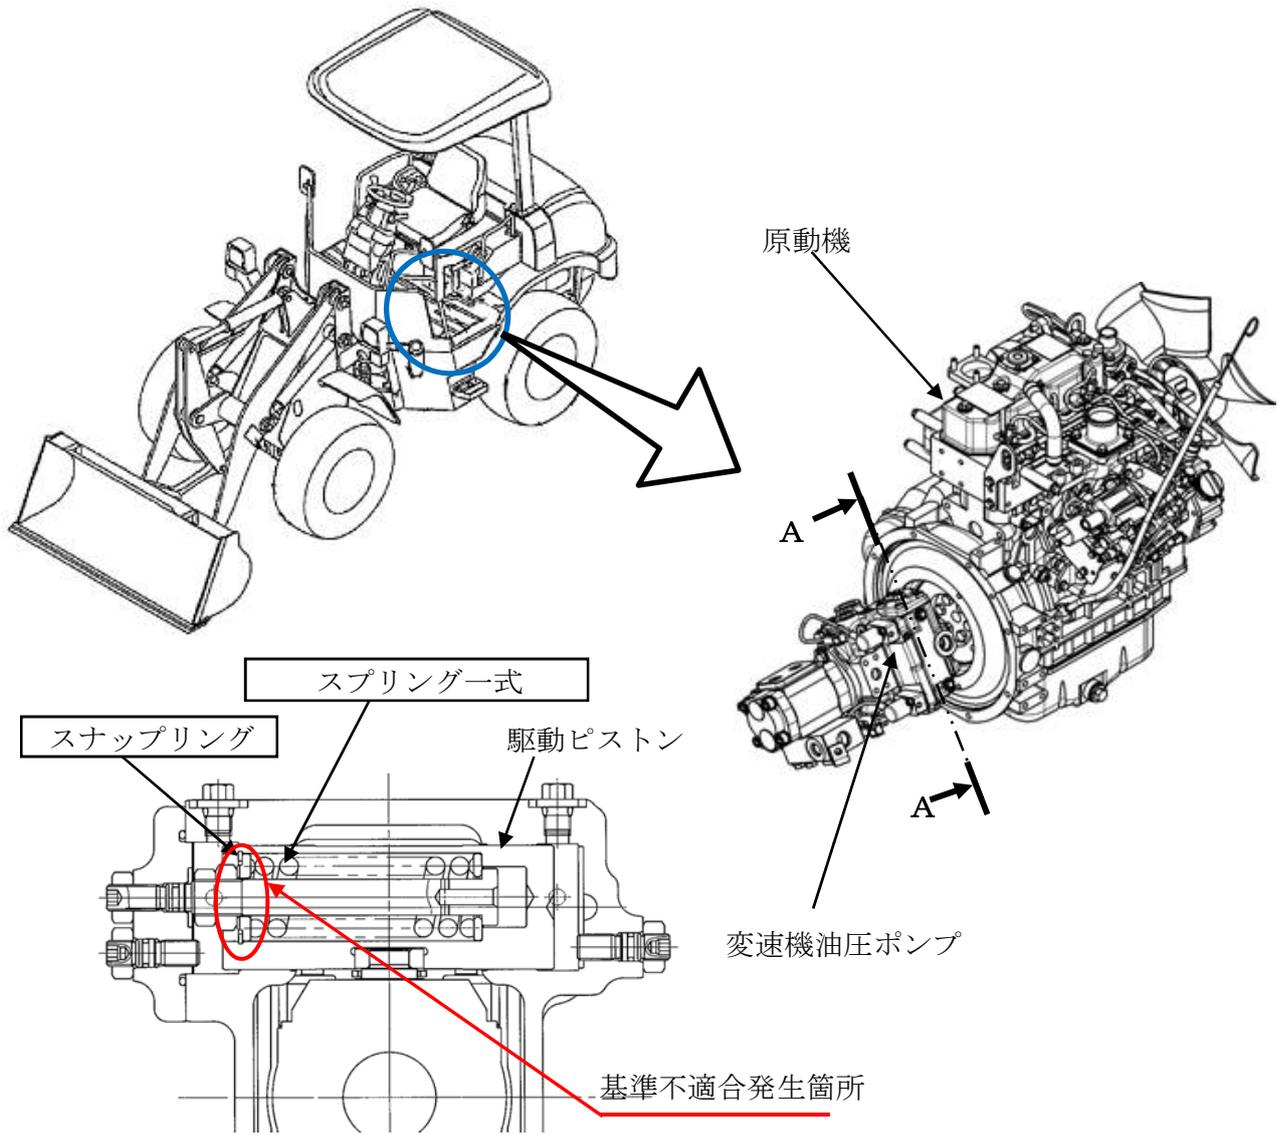

断面A-A

注：□は交換部品を示す

変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのスナップリング取り付け溝部に加工不良があるため、当該スナップリングが折損するものがある。そのため、操作レバーを後退から中立に操作しても駆動ピストンが切り替わらず、車両が後進するおそれがある。

改善の内容

全車両、スナップリング及びスプリンジャー式を対策品に交換する。

識別

変速機用油圧ポンプに白ペイントを塗布する。

白ペイント塗布位置

