

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月10日

リコール届出番号	外-1652	リコール開始日	平成22年2月11日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 取締役社長 西前 学	製作国:カナダ 製作者名:HONDA CANADA INC. 問い合わせ先:本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター(膨張装置)内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1652のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	LA-RL1	ラグレイト	RL1-1300014～RL1-1301949 平成13年10月22日～平成14年6月28日	495	
			対象となる部品が補用品として平成13年11月26日から平成21年7月21日の期間に販売され、交換された車両	21	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年10月22日～平成14年6月28日	(計516台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。