
 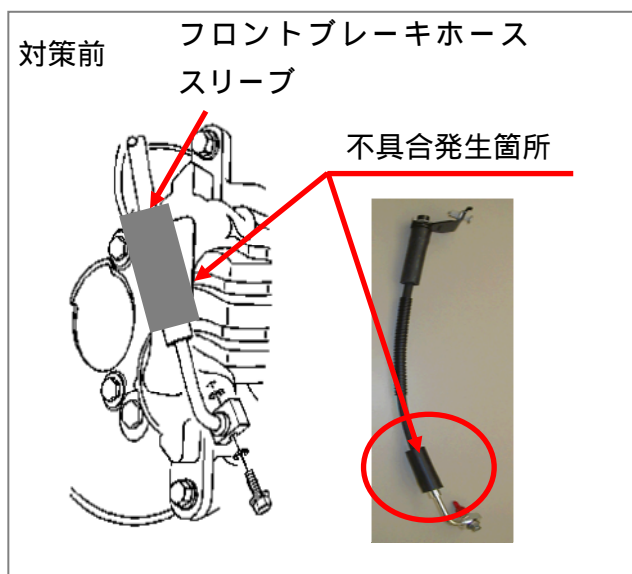


改善箇所説明図



 は、対策箇所を示す

基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースに備えられたスリーブの形状が不適切なため、融雪剤等がスリーブ内に堆積し、当該ホースの金属接続部が腐食することがある。そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、ブレーキ操作時にブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、フロントブレーキホースを対策品と交換する。

識別方法：左側ストラットタワー部に黄色ペイントを塗布する。