
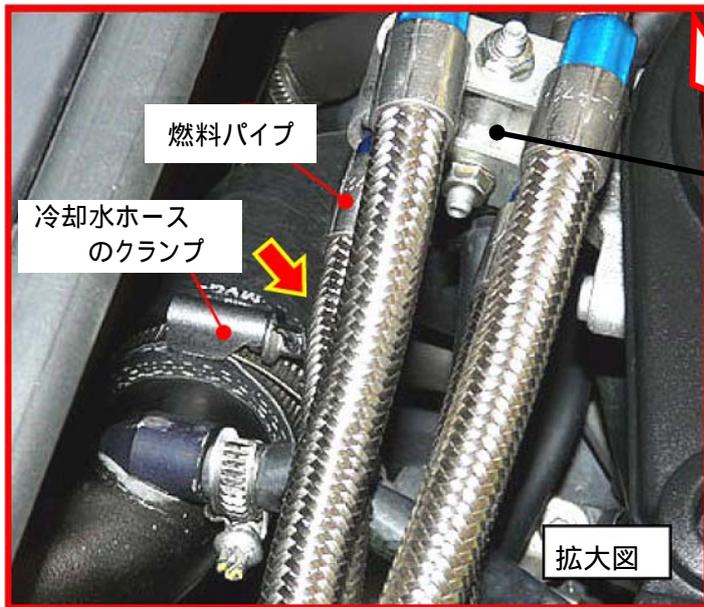


改善箇所説明図

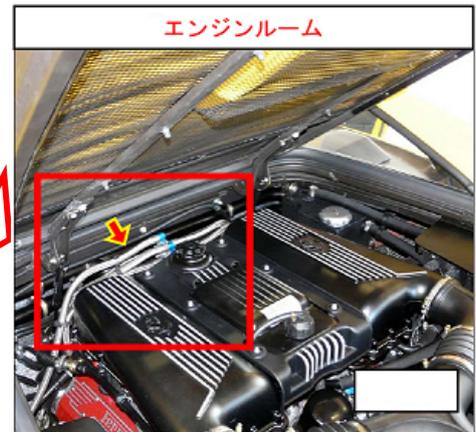

燃料ディバイダブロック

の隙間が不足
(基準不適合発生箇所)

エンジンルーム内において、燃料パイプと冷却水ホースのクランプの隙間が不足しているため、走行中の振動等により燃料パイプが当該クランプに干渉する可能性がある。そのため、燃料パイプが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れ、排気管等にかかり、火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料ディバイダブロックを対策品と交換する。

識別：燃料ディバイダブロックの形状で識別できるため特に行わない。

注：[] は交換部品を示す。