


## 改善箇所説明図

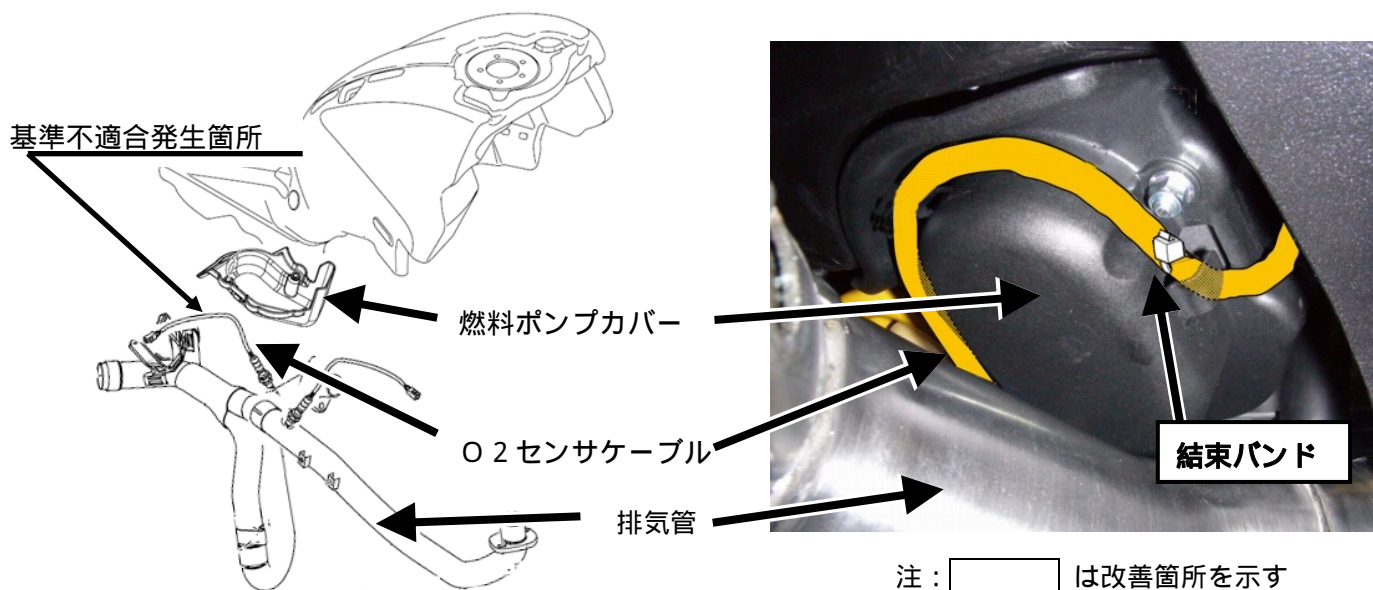

### 基準不適合箇所

リヤシリンダ側のO<sub>2</sub> センサケーブルの固定が不適切なため、排気管と干渉することがある。そのため、当該ケーブルが損傷して、排出ガス基準値を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプカバーの既定の場所に、結束バンドでO<sub>2</sub> センサケーブルを固定する。当該ケーブルに損傷がある場合は新品と交換する。

識別： フューエルタンク右側、リアサブフレーム奥に白いペイントを行う。