

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月12日

リコール届出番号	2618	リコール開始日	平成22年10月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (A/T車速センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスにおいて、オートマチックトランスミッションに装着されている車速センサーの構造が不適切なため、当該センサー内の配線が断線し、速度計が速度を指示しなくなるとともに、運行記録計が速度を記録しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車速センサーを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.2618のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-MP35JK	ふそう エアスター	MP35JK-20027～MP35JK-20103 平成13年9月18日～平成15年7月10日	4	
	KL-MP35JM		MP35JM-20582～MP35JM-22177 平成15年5月28日～平成17年8月3日	6	
	KL-MP35JM改		MP35JM-20002～MP35JM-20041 平成12年11月9日～平成13年2月28日	13	
	KL-MP35JP		MP35JP-21003～MP35JP-22037 平成15年11月10日～平成17年8月2日	21	
	KL-MP37JK		MP37JK-20031～MP37JK-30021 平成13年11月30日～平成16年1月14日	22	
	KL-MP37JK改		MP37JK-20181～MP37JK-25063 平成15年3月7日～平成19年3月22日	69	
	KL-MP37JM		MP37JM-20188～MP37JM-22049 平成15年3月4日～平成17年8月19日	8	
	KL-MP37JM改		MP37JM-20149～MP37JM-25029 平成15年1月7日～平成19年6月1日	45	
(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年11月9日～平成19年6月1日	(計188台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。