


改善箇所説明図

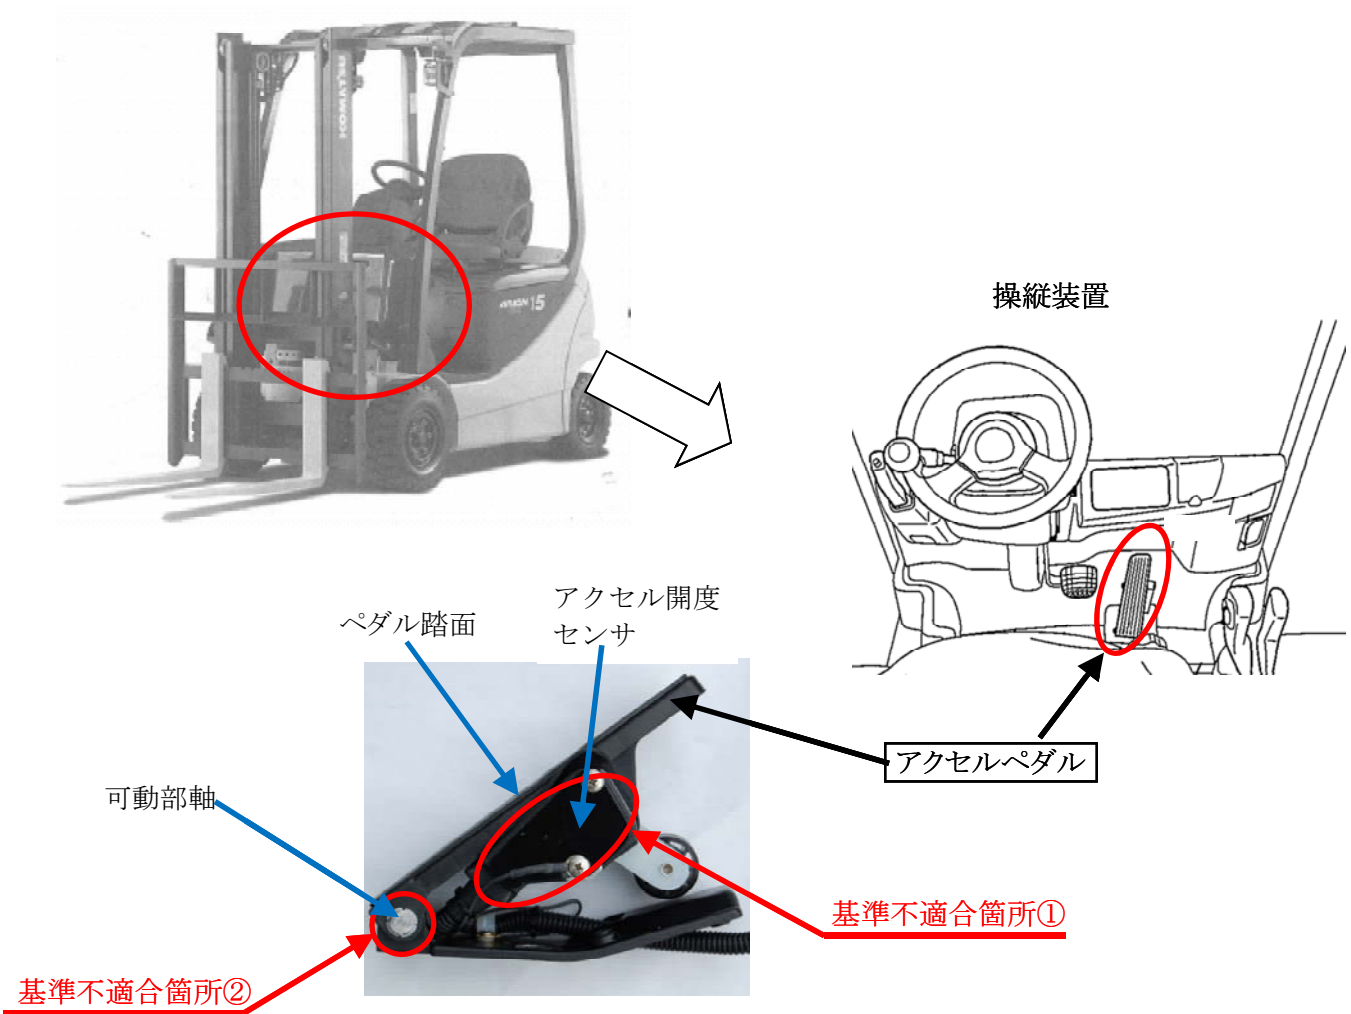

注: は、交換部品を示す。

- ①アクセルペダルに備えられているアクセル開度センサにおいて、静電気が帯電し、センサ内部回路が誤作動することがある。そのため、アクセルペダルを操作していない状態で切り替えレバーを前進又は後進に入れると、車両が急発進するおそれがある。
- ②アクセルペダルにおいて、可動部軸が錆びてアクセルペダルが戻りにくくなる場合がある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルが固着し、当該ペダルを離しても車両が減速しないおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルペダルを対策品に交換する。

識別

アクセルペダルに青色シールを貼り付ける。



青色シールの貼り付け位置