


改善箇所説明図

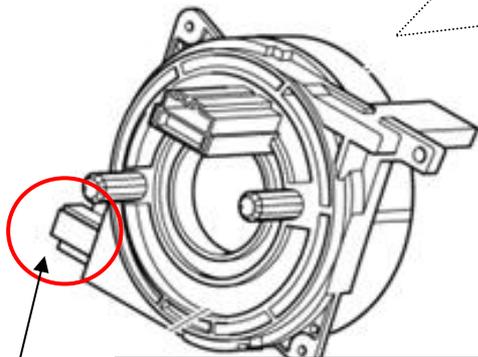

コンタクトリールコネクタ



車両側コネクタ

基準不適合発生箇所

運転者席エアバッグ用のコンタクトリールコネクタ内に設けられた、整備時誤爆防止用短絡端子において、コネクタの成型が不適切なため、整備時（車両側コネクタ取外し時）以外においても回路が短絡するおそれがある。回路が短絡した場合は、警告灯の点灯及び故障メッセージが表示され、エアバッグが展開しなくなる。

改善の内容

全車両、車両側コネクタの背面にスチール製の板を貼り付け、当該コネクタの厚みを増す。

識別

右前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：  は改善する部品を示す。