

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月17日

リコール届出番号	2652	リコール開始日	平成22年11月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料噴射装置駆動回路）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼル車の燃料噴射装置の駆動回路において、電気ノイズに対する保護が不十分なため、オイルポンプ油圧切替えバルブ作動時に発生する電気ノイズの影響により燃料噴射装置の駆動回路内のトランジスタが破損することがある。そのため、燃料噴射ができなくなり、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルポンプ油圧切替えバルブ用電気回路に電気ノイズ防止用のダイオードを追加する。		
不具合件数	27件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2652のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH201V	ハイエース レジアスエース	KDH201-0062184～KDH201-0065919	2,163	1KD-FTV エンジン 搭載車
	LDF-KDH201K		平成22年 7月22日～平成22年10月18日		
	LDF-KDH201K改	KDH201-5005363～KDH201-5006173	569		
	LDF-KDH206V	KDH206-6002617～KDH206-6002976	357		
	LDF-KDH206K		平成22年 8月 2日～平成22年10月18日		
	LDF-KDH206K改		KDH206-8027438～KDH206-8029324	1,652	
			平成22年 7月22日～平成22年10月18日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH211K	ハイエース レジアスエース	KDH211-8002802～KDH211-8002920 平成22年 7月22日～平成22年10月15日	116	1KD-FTV エンジン 搭載車
	LDF-KDH221K		KDH221-0006842～KDH221-0007236 平成22年 8月 4日～平成22年10月18日	118	
	LDF-KDH223B LDF-KDH223B 改		KDH223-0008991～KDH223-0009436 平成22年 7月26日～平成22年10月15日	87	
	LDF-KDY221	タ ^ッ ケ トヨエース	KDY221-8001972～KDY221-8002076 平成22年 8月 3日～平成22年10月18日	100	
	LDF-KDY231		KDY231-8006551～KDY231-8006896 平成22年 8月 2日～平成22年10月18日	319	
	LDF-KDY241V		KDY241-0001154～KDY241-0001162 平成22年 8月19日～平成22年 9月24日	9	
	LDF-KDY271		KDY271-0002139～KDY271-0002223 平成22年 8月 3日～平成22年10月16日	83	
	LDF-KDY281		KDY281-0004499～KDY281-0004772 平成22年 8月 3日～平成22年10月18日	249	
	(計15型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 7月22日～平成22年10月18日	(計5,822台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。