


改善箇所説明図

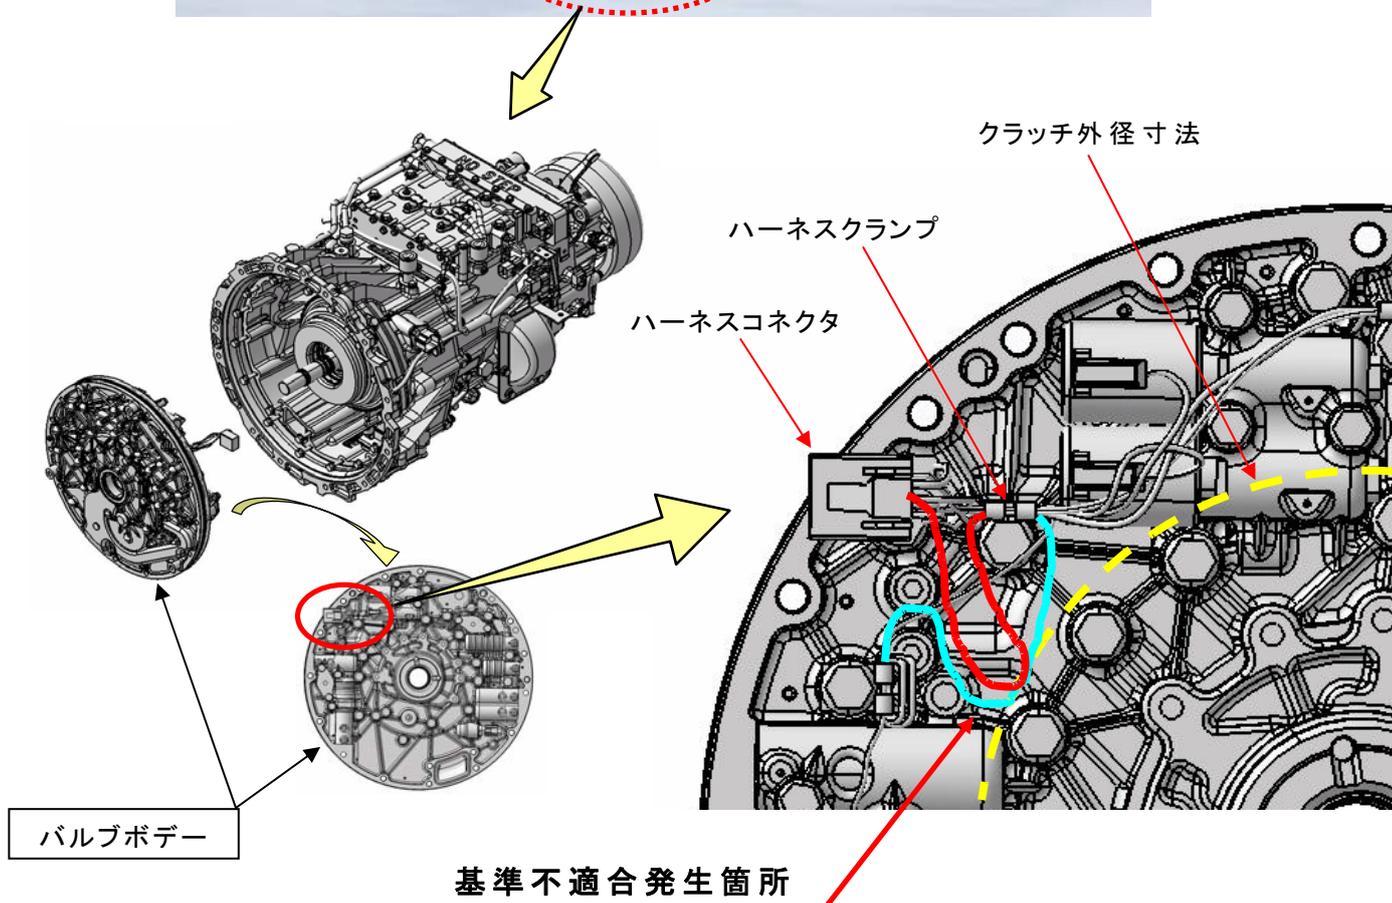

機械式自動変速機において、バルブボデー内部の電気配線の長さが不適切なため、クラッチ板と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が断線し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該配線を点検し、損傷が認められた場合は、バルブボデーを新品に交換する。また、損傷が認められない場合は、当該配線を規定の長さに調整する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT82」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。