


## 改善箇所説明図②

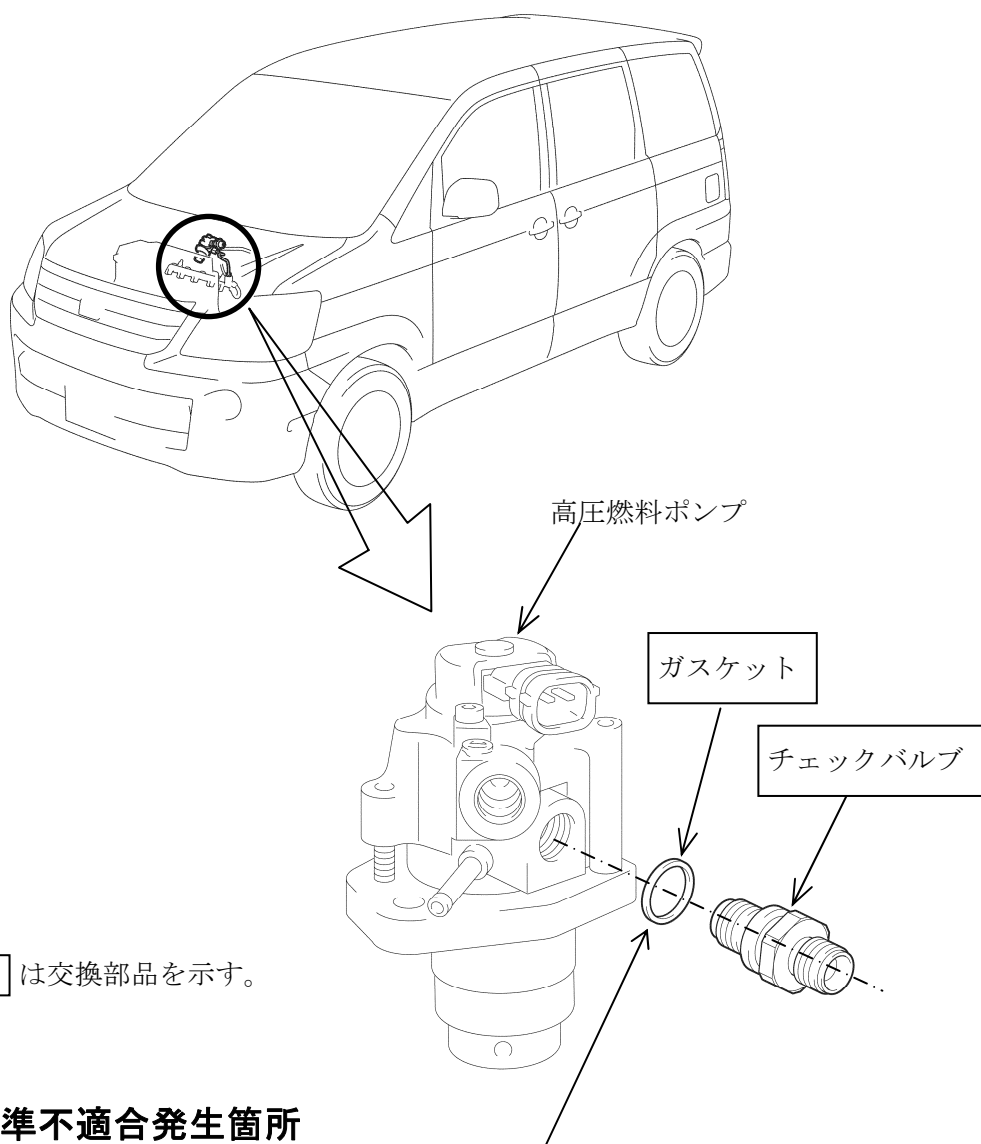

エンジンの高圧燃料ポンプにおいて、チェックバルブ（逆止弁）締結部ガスケットのばらつきによるシール性評価が不足していたため、長期間使用するとガスケットの応力緩和によりチェックバルブ締結力が低下するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結ねじ部を伝って燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、チェックバルブとガスケットを対策品に交換する。

### 識別

改善済車両には、下記位置に黄色ペイントを塗布する。

ア、ヴォクシー、ガッパ、ナビア、プレミオ、アリオン、カティア、オーパ、ビスタ、ビスタアルデオ：  
エンジンルーム内の右サスペンションタワー前面

RAV4L、RAV4J：エンジンルーム内のネームプレートに向かって右上部