

連絡先 :自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL :03-5253-8111 内線42353
 アドレス :http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年3月31日

リコール届出番号	2732	リコール開始日	平成23年3月31日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 問合せ先:栃木工場 品質保証部 代表取締役社長 磯田 進 TEL :0285-28-8684		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングシリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ステアリングバルブに安全弁がないため、作業時等の衝撃によりステアリングシリンダの油圧が高くなり、当該シリンダ内部のシリンダロッドとピストンを固定しているナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ナットが脱落し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングバルブを対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.2732)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDM-WA106	WA30-6	WA106-90004~WA106-90956 平成20年2月6日~平成23年1月21日	16	
	EDM-WA106A	WA30-6	WA106-90001~WA106-90985 平成20年1月12日~平成23年3月22日	967	
	EDM-WA107	WA40-6 WA50-6	WA107-60004~WA107-61401 平成20年2月18日~平成23年3月10日	96	
	EDM-WA107A	WA40-6 WA50-6	WA107-60001~WA107-61398 平成20年2月18日~平成23年3月17日	1,258	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月12日~平成23年3月22日	(計2,337台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。