


## 改善箇所説明図

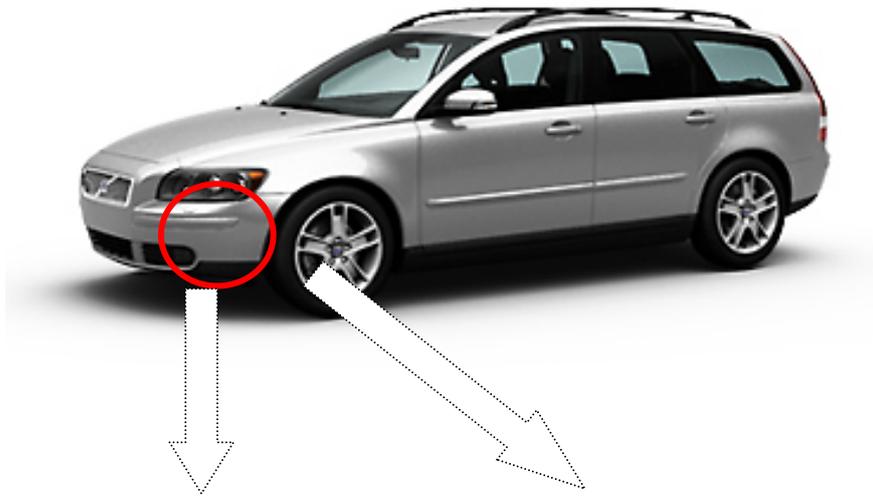

### 基準不適合発生箇所

洗浄液容器に取り付けられている洗浄液レベルセンサにおいて、ヘッドライト洗浄用ポンプにより生成される磁界の影響により、当該センサが正常に機能しない場合がある。そのため、洗浄液の液量が低下しても警告メッセージが表示されず、洗浄液の液量低下を認知できないおそれがある。

### 改善の内容

XC60においては、ヘッドライト洗浄用ポンプの取付角度を変更する。  
C30、C70、S40、V50においては、磁界遮蔽用スリーブを取り付ける。

### 識別

左側ストラットタワー部へ黄色ペイントを塗布する。

注：  は対策部品を示す。