

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 5月12日

リコール届出番号	外-1748	リコール開始日	平成23年 5月13日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス	〔 製作国： スウェーデン 製作者名： ボルボ 問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	洗浄液レベルセンサ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	洗浄液容器に取り付けられている洗浄液レベルセンサにおいて、ヘッドライト洗浄用ポンプにより生成される磁界の影響により、当該センサが正常に機能しない場合がある。そのため、洗浄液の液量が低下しても警告メッセージが表示されず、洗浄液の液量低下を認知できないおそれがある。		
改善措置の内容	XC60においては、ヘッドライト洗浄用ポンプの取り付け角度を変更する。 C30、C70、S40、V50においては、磁界遮蔽用スリーブを取り付ける。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1748のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB4204TXC	ボルボ XC60	YV1DZ445BB2136966～YV1DZ445BB2158516 平成22年 6月 8日～平成23年 3月28日	368台	
	CBA-DB6304TXC		YV1DZ9056B2135163～YV1DZ9056B2159104 平成22年 7月 7日～平成22年12月17日	236台	
			YV1DZ9956A2084293～YV1DZ9956A2124961 平成21年12月23日～平成22年 7月28日	190台	
	CBA-MB4204S	ボルボ C30	YV1MK434BB2220049～YV1MK434BB2237060 平成22年 7月 7日～平成23年 2月 4日	361台	
	DBA-MB5254		YV1MK6759B2220080～YV1MK6759B2235395 平成22年 7月 7日～平成23年 1月 6日	32台	
	DBA-MB5254	ボルボ C70	YV1MC6759BJ112023～YV1MC6759BJ115821 平成22年 7月14日～平成23年 1月17日	111台	
	CBA-MB4204S	ボルボ S40	YV1MS434BB2530094～YV1MS434BB2541566 平成22年 7月 7日～平成23年 2月 4日	264台	
	DBA-MB5254		YV1MS6759B2530976～YV1MS6759B2540784 平成22年 7月14日～平成23年 1月17日	39台	
	CBA-MB4204S	ボルボ V50	YV1MW434BB2590087～YV1MW434BB2617556 平成22年 7月 7日～平成23年 2月 4日	1,688台	
DBA-MB5254	YV1MW6759B2590094～YV1MW6759B2614758 平成22年 7月 7日～平成23年 1月17日		174台		
	(計4型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年12月23日～平成23年 3月28日	3,463台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。