



# 改善箇所説明図 ①

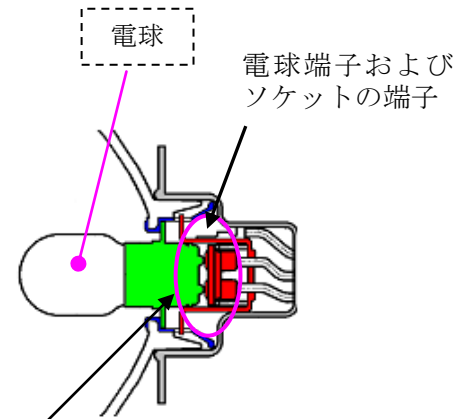

## 基準不適合発生箇所


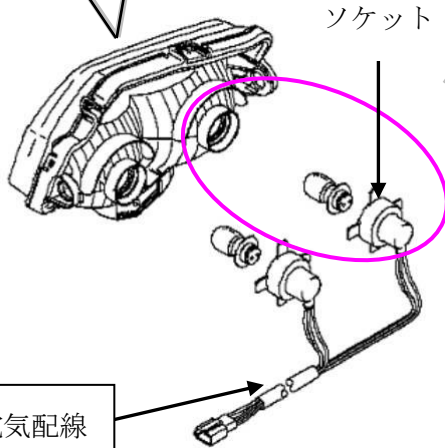


前照灯において、電球用電気配線及びメインハーネスの配線が不適切なため、電球の端子とソケットの端子が接触不良となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該端子間の電気抵抗が増大して端子の温度が上昇することにより当該端子や電気配線が損傷し、すれ違い用前照灯または走行用前照灯若しくは両方が不灯となるおそれがある。

メインハーネス

改善前

改善後

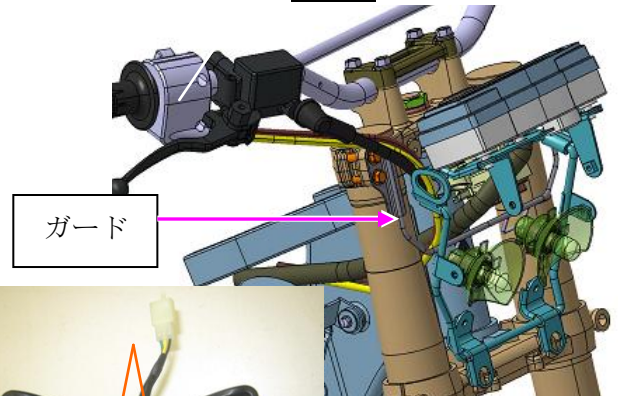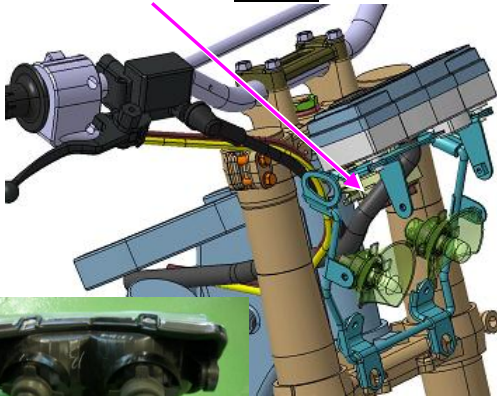

※電球用電気配線固定なし



※電球用電気配線を固定

注：  は、交換部品および追加部品を示す。  
 は、点検結果により交換する部品を示す。

### 改善の内容

全車両、電球の端子を点検し、損傷している場合は電球を新品と交換する。また、前照灯の電球用電気配線を対策品と交換すると共に、その接続部後方にガードを追加する。

識別：追加されるガードにより識別が可能であるため、特別な識別は行わない。