


# 改善箇所説明図

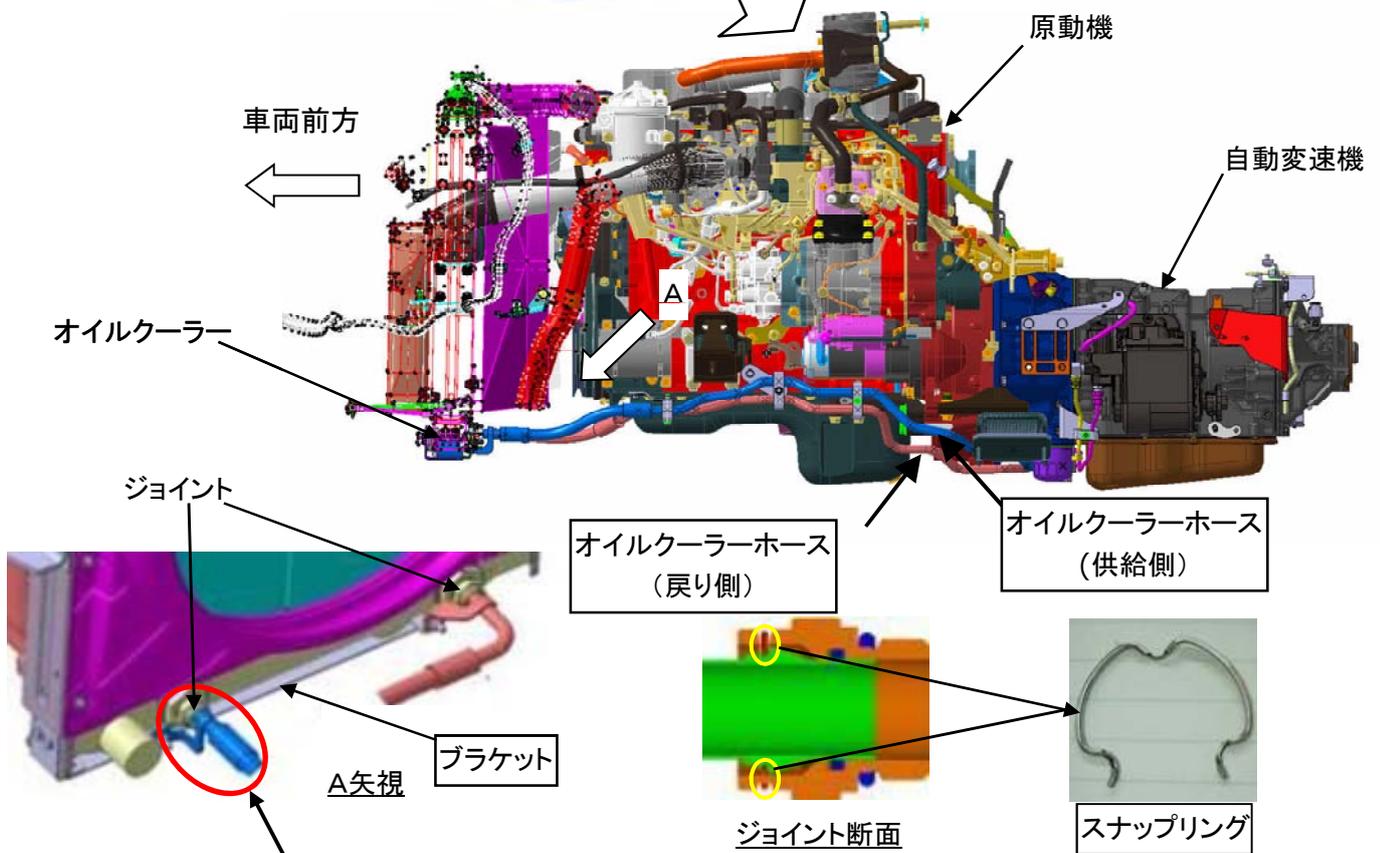

## 基準不適合発生箇所

注:  内は交換部品を示す。

自動変速機において、自動変速機用のオイルをオイルクーラーへ供給するオイルクーラーホースの配索が不適切なため、原動機の振動によりオイルクーラーと当該ホースを締結しているジョイント部のスナップリングが摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スナップリングが折損して当該ホースが外れ、オイルが漏れて動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、オイルクーラーホースおよびブラケットを対策品と交換するとともに、スナップリングを新品に交換する。

識別:改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。