

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月5日

|                                  |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 2805  | リコール開始日 | 平成23年9月6日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 本田技研工業株式会社<br>代表取締役 伊東 孝紳 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">           問い合わせ先：お客様相談センター<br/>           TEL 0120-112010         </div> |         |           |
| 不具合の部位（部品名）                      | 原動機（補助動力モータ用ECU）  |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ハイブリッド車の補助動力モータを制御するECUのプログラムが不適切なため、補助動力用バッテリーが低温や高温になることにより供給可能電力が低下した状態で、発進時や停止直前にエンストした場合、エンスト後もECUはモータに発電を要求し続けることから、モータが逆転することがある。そのため、進行方向と逆に微速で走行するおそれがある。  |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、モータECUを対策プログラムに書換える。  |         |           |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | 社内試験による。  |         |           |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2805のステッカーを貼付する。</li> </ul>                                      |         |           |

| 車名  | 型式      | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                             | リコール対象車の台数 | 備考     |
|-----|---------|--------|---|------------|--------|
| ホンダ | DAA-ZF1 | CR-Z   | ZF1-1000028～ZF1-1027138<br>平成21年12月24日～平成23年6月14日 | 7,783      | 6MT車のみ |
|     | (計1型式)  | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成21年12月24日～平成23年6月14日            | (計7,783台)  |        |

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。