

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 12月 1日

リコール届出番号	2861	リコール開始日	平成23年 12月 2日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（アクセルケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルケーブルの製造工程において、全長の短い樹脂チューブを組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ケーブルのインナケーブルが損傷し、最悪の場合、アクセルペダルを操作してもエンジン回転が上がらず、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルケーブルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2861のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA64V	エブリイ	DA64V-490588～DA64V-491535 平成23年10月13日～平成23年10月18日	125	
	GBD-DA64V		DA64V-767246 平成23年10月17日	1	
	ABA-DA64W		DA64W-378164～DA64W-378351 平成23年10月13日～平成23年10月17日	47	
マツダ	EBD-DG64V	スクラム	DG64V-419767～DG64V-419868 平成23年10月13日～平成23年10月17日	45	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABA-DG64W	スクラム	DG64W-353453～DG64W-353486 平成23年10月13日～平成23年10月15日	16	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年10月13日～平成23年10月18日	(計234台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。