

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成24年2月20日

リコール届出番号	外-1815	リコール開始日	平成24年2月21日
届出者の氏名又は名称	日産レーディング株式会社 代表取締役 榎本 昌志	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	デフロスタ(エアコンユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンの温風と冷風の混合量調整板を作動させるモーターとその調整板との嵌合部において、調整板側の材質が不適切なため強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該嵌合部が損傷し、モーターが空転して、エアコンの温度調節が出来なくなり、最悪の場合、デフロスタの性能が低下し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該嵌合部を点検し、損傷している場合は、エアコンユニットを対策品と交換する。損傷していない場合は、調整板側に補強具を取り付け、補強具の形状に合わせたモーターに交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日連発の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1815のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	カンゲー	VF1KW0DB590654619～VF1KW0DB590656341 平成21年3月27日～平成21年12月2日	73	
			VF1KW0DB5A0656432～VF1KW0DB5A0658747 平成21年12月9日～平成22年6月9日	44	
			VF1KW0DBA90655090～VF1KW0DBA90656344 平成21年6月11日～平成21年12月16日	235	
			VF1KW0DBAA0656439～VF1KW0DBAA0659218 平成21年12月8日～平成22年7月9日	135	
	ABA-KWK4MG		VF1KW2DG5A0657673～VF1KW2DG5A0659271 平成22年3月5日～平成22年7月8日	33	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月27日～平成22年7月8日	(計520台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。