


改善箇所説明図

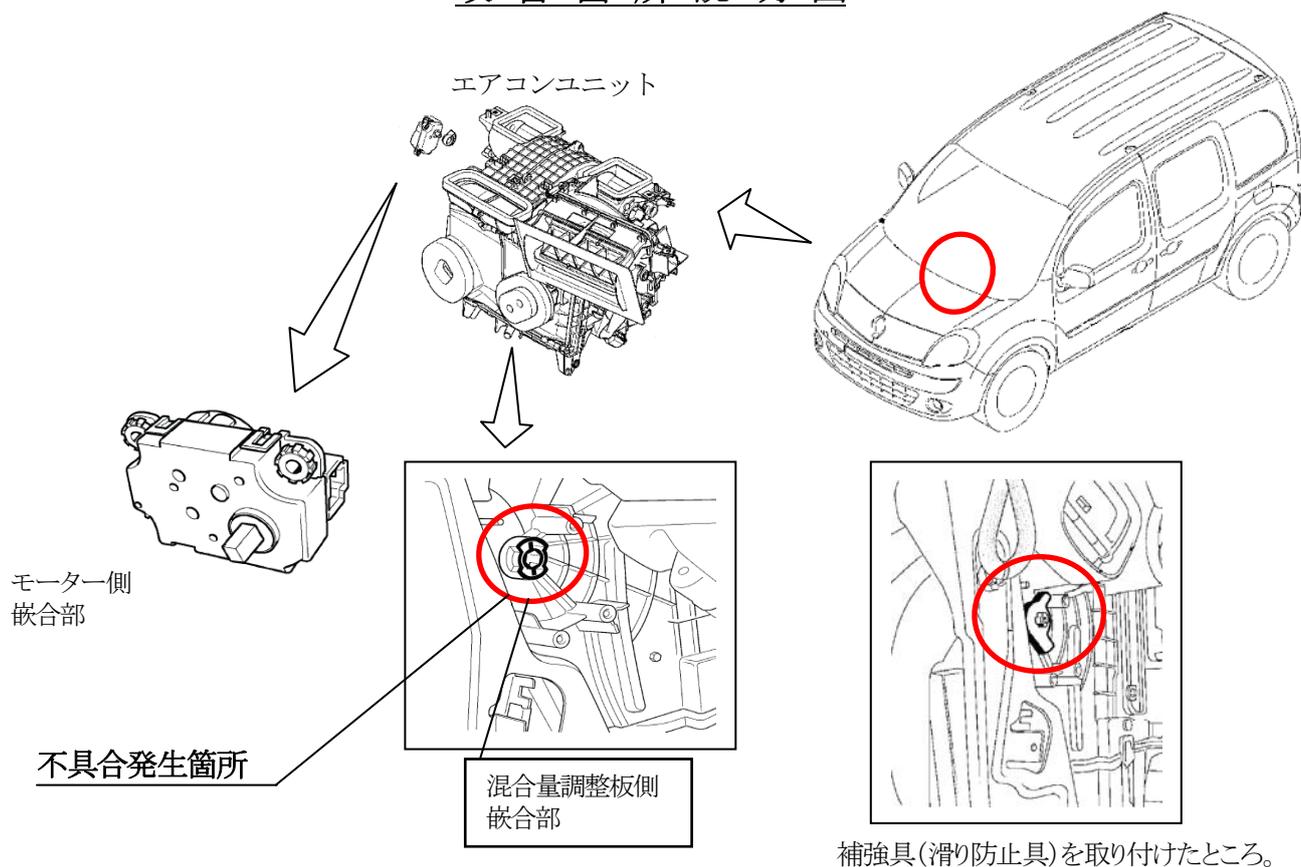

エアコンの温風と冷風の混合量調整板を動作させるモーターとその調整板との嵌合部において、調整板側の材質が不適切なため強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該嵌合部が損傷しモーターが空転して、エアコンの温度調節が出来なくなり、最悪の場合、デフロスタの性能が低下し、保安基準に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該嵌合部を点検し、損傷している場合は、エアコンユニットを対策品と交換する。
 損傷していない場合は、調整板側に補強具を取り付け、補強具の形状に合わせたモーターに交換する。

注: は不具合部品を示す。

識別

ルノー社指定ステッカーの B 3 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー :

寸法: 縦7cm、横7cm
 色: 青地に黒字で印刷

