

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 3月 9日

リコール届出番号	2914	リコール開始日	平成24年 3月 9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	かじとり装置（固定用ブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体にかじとり装置を固定するブラケット（金具）の溶接工程において、生産準備のために試作した部品の処置が不適切なため、正規品の中に混入した可能性がある。そのため、ハンドル操作時に当該溶接部が剥がれて、異音が発生し、最悪の場合、ハンドル位置が急激に下がって操作が困難になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを含む車体部品を良品に交換する。また、良品と交換するまでの間、運転時の注意事項を使用者に周知する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話もしくはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2914のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ACA33W	ヴェンガード	ACA33-5128003～ACA33-5128292 平成19年8月28日～平成19年8月28日	70	
	DBA-GSA33W		GSA33-5042048～GSA33-5042172 平成19年8月28日～平成19年8月28日	12	
	DBA-ACA31W	RAV4	ACA31-5025059～ACA31-5025067 平成19年8月28日～平成19年8月28日	6	
	DBA-ACA36W		ACA36-5016215～ACA36-5016216 平成19年8月28日～平成19年8月28日	2	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月28日～平成19年8月28日	(計90台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。