

改善箇所説明図

対象車両外観写真



フェンダー天井板
取付用リベット
計8箇所／片側

基準不適合箇所拡大



基準不適合発生箇所

バン架装を行った大型トラックにおいて、荷台床下に装着されてるフェンダー天井板を取付する為のリベット選定が不適切なため、電蝕により当該リベットが腐食する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付リベットとともにフェンダー天井板が脱落するおそれがある。

フェンダー天井板取付用リベット



リベットの材質を変更する。
改善前：アルミ(TAP-D-64BS)
改善後：ステンレス(SSD-64BS)
※写真はステンレス製リベット

改善の内容

全車両を点検し、取付リベットの選定が不適切なものについては、適切なリベットに交換する。