

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42355
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 6 月 27 日

リコール届出番号	外-1853	リコール開始日	平成 24 年 6 月 27 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	原動機 (クランクベンチレーション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クランクベンチレーションにおいて、左右のベンチレーションラインをつなぐ接続ラインが、素材の強度不足のために損傷を受けることがある。その場合、警告灯が点灯し、アイドルリングが不安定になり、最悪の場合エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該接続ラインを対策品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1853 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-GY44	BMW X5 M	WBSGY02040LH67008 ~ WBSGY02020LH67587 平成 21 年 7 月 15 日 ~ 平成 23 年 3 月 18 日	43	
			WBSGY01060LK10633 ~ WBSGY01050LK11918 平成 21 年 10 月 16 日 ~ 平成 22 年 12 月 22 日	17	
	ABA-GZ44	BMW X6 M	WBSGZ02030LJ88506 ~ WBSGZ02020LJ89016 平成 21 年 7 月 6 日 ~ 平成 23 年 3 月 7 日	47	
			WBSGZ01060LJ54156 ~ WBSGZ01010LJ54436 平成 21 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 11 月 3 日	11	
			WBSGZ01040LM11069 ~ WBSGZ01060LM12854 平成 21 年 11 月 20 日 ~ 平成 22 年 12 月 3 日	12	
			WBSGZ01020L587201 平成 23 年 3 月 11 日	1	
			(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 7 月 6 日 ~ 平成 23 年 3 月 18 日	(計 131 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。