

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月26日

リコール届出番号	3135	リコール開始日	平成25年3月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	DC-DCコンバータにおいて、内部の電子基板上のコンデンサに亀裂が入っているものがあり、当該コンデンサがショートする可能性がある。そのため、DC-DCコンバータが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DC-DCコンバータを対策品に交換する。加えて交換時にハーネスを傷付けないよう、ハーネスにプロテクターを追加する。なお、当初、対策品の不足が見込まれるため、車両によっては暫定でDC-DCコンバータに電流が流れないようにショートカットを追加するとともに、エンジン制御プログラムを書き換える。当該車両においては、対策品の準備が出来次第、DC-DCコンバータを対策品と交換、ハーネスにプロテクターを追加するとともに、エンジン制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3135のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-GJFP	「アテンザ」	GJFP -100006～GJFP -101261 平成24年10月2日～平成25年3月7日	1,120	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-GJEFW	「アテンザ」	GJEFW -100009～GJEFW -100694 平成24年10月2日～平成25年3月6日	640	
	DBA-GJ5FP		GJ5FP -100003～GJ5FP -100833 平成24年10月31日～平成25年3月8日	720	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW -100004～GJ5FW -100379 平成24年10月31日～平成25年3月8日	316	
	LDA-GJ2FP		GJ2FP-100014～GJ2FP-103556 平成24年10月22日～平成25年3月8日	3,233	
	LDA-GJ2FW		GJ2FW-100012～GJ2FW-103137 平成24年10月17日～平成25年3月7日	2,873	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月2日～平成25年3月8日	8,902台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。