

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 5 月 20 日

リコール届出番号	外-1934	リコール開始日	平成 25 年 5 月 27 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーペン社) 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを良品に交換する。 なお、これらの良品の準備に時間を要する事から、当面の措置としてまずは使用者に対しダイレクトメールにより連絡を行い、良品の準備が整う7月下旬頃より再度連絡を行う事とする。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1934 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	GF-3E46	「アルピナ B3-3.3」	WAPB333L02UE46546～WAPB333L02UE46585 平成 14 年 3 月 7 日～平成 14 年 7 月 11 日	23	
			WAPB333C02VE46261 平成 14 年 5 月 7 日	1	
			WAPB333R02WE46247～WAPB333R02WE46268 平成 14 年 5 月 7 日～平成 14 年 5 月 30 日	4	
			WAPB333T02XE46140 平成 14 年 7 月 18 日	1	

GF-3E48	「アルビナ B3-3.3」	WAPB333T02DE48020～WAPB333T02DE48059 平成 14 年 3 月 22 日～平成 14 年 5 月 23 日	7
GH-3E48	4WD ツーリング [®] 」	WAPB333T02DE48014～WAPB333T02DE48047 平成 14 年 3 月 14 日～平成 14 年 5 月 7 日	3
GH-3E50	「アルビナ B3S」	WAPB334003HE50007～WAPB334003HE50031 平成 14 年 10 月 10 日～平成 14 年 12 月 12 日	3
	「アルビナ B3S ケーペ」	WAPB334003JE50001 平成 14 年 10 月 10 日	1
	「アルビナ B3S ツーリング [®] 」	WAPB334002LE50002 平成 14 年 9 月 5 日	1
4 型式	5 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 14 年 3 月 7 日～平成 14 年 12 月 12 日	(計 44 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。