

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 6月 6日

リコール届出番号	3162	リコール開始日	平成25年 6月 7日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアコン（エバポレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンのエバポレータにおいて、製造方法が不適切なため、一部のコンプレッサとの組み合わせにより当該部品の内部から腐食して穴があき、冷媒および潤滑油が漏れることがある。そのため、エアコンの効が悪くなり、最悪の場合、コンプレッサが潤滑不足でロックし、低速走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンのコンプレッサを確認し、該当する場合はエバポレータを対策品に交換するとともに、取り外したエバポレータを点検し、エバポレータから冷媒および潤滑油の漏れが認められた場合は、コンプレッサを新品に交換する。		
不具合件数	263件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3162のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-100047～MK21S-140091 平成20年1月9日～平成20年10月2日	39,873	
	CBA-MK21S		MK21S-500015～MK21S-501410 平成20年1月11日～平成20年10月1日	1,385	
			MK21S-600068～MK21S-627778 平成20年1月9日～平成20年10月1日	27,595	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH23S	「ワゴンR」	MH23S-100080～MH23S-111048 平成20年9月2日～平成20年10月8日	10,851	
			MH23S-500029～MH23S-501710 平成20年9月16日～平成20年10月10日	1,668	
	CBA-MH23S		MH23S-400013～MH23S-401418 平成20年9月3日～平成20年10月1日	1,392	
			MH23S-800053～MH23S-801603 平成20年9月16日～平成20年10月3日	1,538	
マツダ	DBA-MJ23S	「A Z -ワゴン」	MJ23S-100006～MJ23S-101948 平成20年9月15日～平成20年10月1日	1,922	
			MJ23S-500005 平成20年10月1日	1	
	CBA-MJ23S		MJ23S-400003～MJ23S-400066 平成20年9月15日～平成20年9月30日	63	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成20年10月10日	(計86,288台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。