


改善箇所説明図

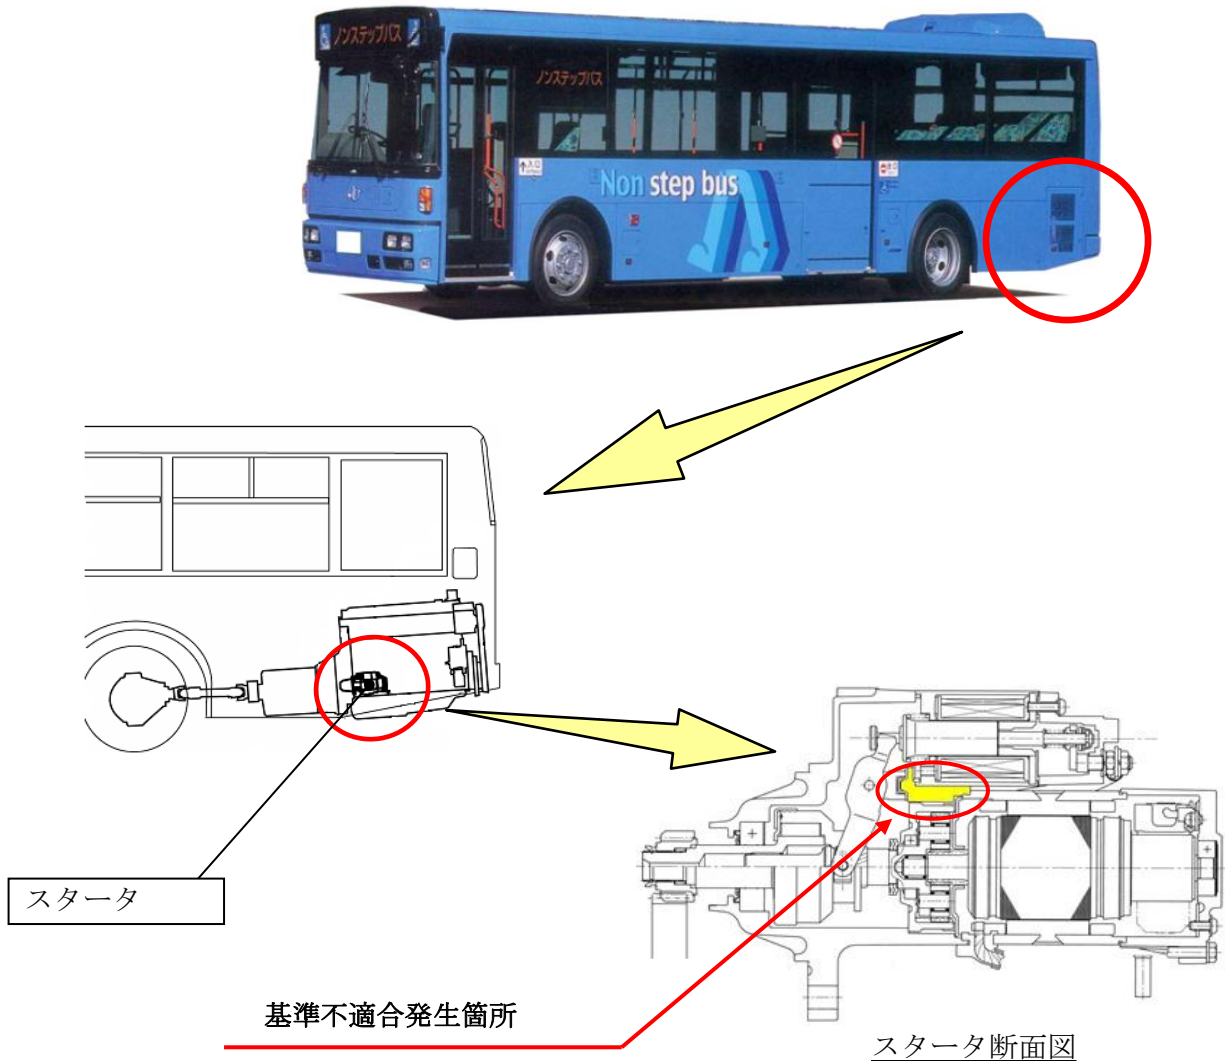

アイドリング・ストップ&スタート・システム(以下ISS)を搭載した路線バスにおいて、スタータに使用されているゴム部品の材質が不適切であること、及びフライホイールリングギヤの摩耗に対する余裕が不足しているため、ISSによるエンジンの始動を頻繁に行うと、当該リングギヤが早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタータの空転が発生し、最悪の場合、エンジンが始動不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スタータを対策品に交換すると共にフライホイールリングギヤの摩耗状況を点検し、使用限度を超えていた場合は新品のフライホイールリングギヤに交換する。
また、ISSの制御プログラムをフライホイールリングギヤの摩耗対策品に書き換える。

注： 内は、交換部品を示す。

識別：車両左後方フレーム部のスタータ アースポイント部に黄色ペイントを塗布する。