

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

届出日：平成25年9月4日

リコール届出番号	3211	リコール開始日	平成25年9月5日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	原動機（可変バルブ制御装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸気側可変バルブ制御装置において、冷間始動直後まれに当該装置内に発生する大きな衝撃力により、装置本体を組み付けているボルトが緩むことがある。このため、吸気バルブの制御ができなくなってエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、吸気側可変バルブ制御装置を対策品と交換する。		
不具合件数	256件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話、直接訪問、ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3211のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS184	「クラウン」	GRS184-0001002～GRS184-0021567 平成17年 9月19日～平成20年 1月30日	18,963	
	DBA-GRS204		GRS204-0001001～GRS204-0016276 平成20年 1月23日～平成23年 7月 6日	14,295	
	DBA-GRX133	「マークX」	GRX133-6000101～GRX133-6002320 平成21年 9月24日～平成23年 7月 6日	2,090	
レクサス	DBA-GRS191	「GS350」	GRS191-0001001～GRS191-0053899 平成17年 7月14日～平成23年 6月22日	15,396	
	DBA-GRS196		GRS196-0001001～GRS196-0030700 平成17年 7月14日～平成23年 7月24日	1,832	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GSE21	「IS350」	GSE21-5000000～GSE21-5027791 平成17年 8月19日～平成23年 6月23日	3,408	
			GSE21-2000010～GSE21-2017695 平成17年 9月15日～平成22年 7月20日	3,129	
		「IS350C」	GSE21-2504081～GSE21-2506730 平成22年 6月25日～平成23年 7月 5日	217	
	(計6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 7月14日～平成23年 7月24日	(計 59,330 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。