

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 11月1日

リコール届出番号	外-1980	リコール開始日	平成25年11月2日
届出者の氏名又は名称	現代自動車ジャパン株式会社 代表取締役社長 李 星燦	製作国：韓国 製作者名：現代自動車株式会社 問い合わせ先：A/Sチーム TEL：03-6234-3580	
不具合の部位（部品名）	制動装置（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の材質及び形状が不適切なため、異物の発生や接点の摩耗により接点の接触時に接触不良が発生する場合がある。そのため、スイッチ信号が遅延することにより、ESC警告灯の点灯、ESCの作動停止及び制動灯の点灯遅延が発生する恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	なし
発見の動機	現代自動車株式会社からの通知による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、ブレーキペダル上部付近に黄色のマーキングを施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1980のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヒュンダイ	GH-NF24	「ソナタ」	KMHEU41CR6A113814 ~ KMHET41CR6A265842 平成17年7月11日～平成18年8月22日	465台	
	GH-JM20	「JM」	KMHJN81BR5U194829 ~ KMHJN81BR7U711138 平成17年4月27日～平成19年5月18日	99台	
	GH-JM27		KMHJN81DR5U237365 ~ KMHJN81DR6U469672 平成17年6月23日～平成18年5月13日	28台	
	ABA-JM20		KMHJN81BR9U991258 ~ KMHJN81BR9U991268 平成20年8月25日～平成20年9月1日	2台	

ヒュン ダイ	ABA-JM27	「JM」	KMHJN81DR9U099559 ～ KMHJN81DR9U998546 平成20年9月19日～平成21年3月26日	7台	
	GH-GK27	「ヒュンダイ クーペ」	KMHHN61FR6U205912 ～ KMHHN61FR6U230987 平成17年11月18日～平成18年8月31日	17台	
	ABA-GK27		KMHHN61FR7U251328 ～ KMHHN61FR8U289985 平成19年3月24日～平成20年6月12日	51台	
	ABA-TG27L	「グレンジャー」	KMHFC41MR7A144194 ～ KMHFC41MMAA486268 平成18年8月19日～平成21年10月11日	321台	
	ABA-TG33		KMHFC41DR6A016074 ～ KMHFC41DMAA462021 平成17年7月29日～平成21年7月2日	382台	
	ABA-FD16	「i30」	KMHDB51DR9U125510 ～ KMHDB51DMAU226152 平成20年7月7日～平成21年10月22日	718台	
	ABA-FD20		KMHDC51ER9U108635 ～ KMHDC51ER9U156931 平成20年5月16日～平成20年11月26日	34台	
	ABA-FDW16	「i30CW」	KMHDB81DR9U046470 ～ KMHDB81DMAU055144 平成21年4月29日～平成21年7月15日	27台	
	ABA-FDW20		KMHDC81ER9U044618 ～ KMHDC81EMAU055094 平成21年4月16日～平成21年7月15日	13台	
		(計13型式)	(計 6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月27日～平成21年10月22日	(計 2164台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。