



改善箇所説明図



リヤ・シート下部



燃料タンク(鞍型)

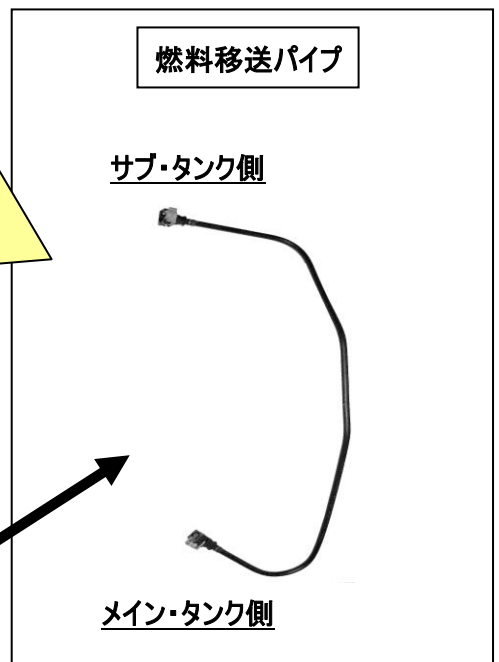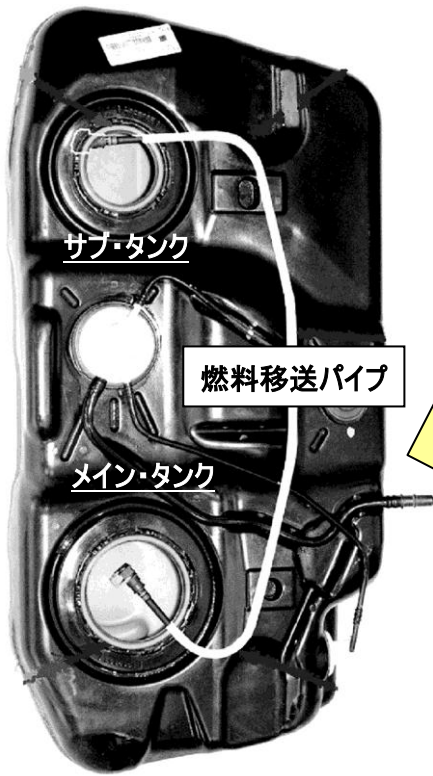

基準不適合発生箇所

燃料タンクにおいて、メイン・タンクとサブ・タンク間をつなぐ燃料移送パイプの形状が不適切なものがあるため、サブ・タンクの燃料がメイン・タンクに移送されないことがある。そのため、燃料の残量が表示されているにもかかわらず、メイン・タンクの燃料が枯渇状態となりエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料移送パイプを対策品に交換する。

識別： 運転席シート・レールの後部外側固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。